

複 合 遊 具 定 期 点 検 表

(写真No. 1, 2)

管理番号 3

製品名	複合遊具(中) ①ワイ ド・らせんスライダー	所在 施設名	るるパーク(大分農業文化公 園)	住所	大分県杵築市山香町大字日指1-1
点検社	タカオ株式会社			点検日	2022 年 10 月 18 日
点検者	安全管理士 山吹 忠稔(1170033) 安全管理士 近藤 彰(1170034)			確認者	安全管理士 昼田 敏彦(1010335)
製造社	タカオ 株式会社	S P 表示シール	有 ・ (無)	製品番号	
設置年月	2001 年 3 月 1 日	経過年月	21 年 7 月	落下高さ	3,170 mm
構造部材1	スチール	構造部材2	木材(その他)	消耗部材	
対象年齢シール	有 ・ (無)	対象年齢	1歳～3歳 ・ 3歳～6歳 ・ 3歳～12歳 ・ 6歳～12歳 大人		

【安全領域】

点 検 項 目	点検器具	判定	写真No.	備 考
落下高さ600mm以下の時、全方向1,500mm以上。全領域重複可	メジャー	1 合 ・ (否)	3, 4	700
落下高さ600mmを超える時、全方向1,800mm以上。半分領域重複可	メジャー	2 合 ・ (否)	5, 6, 7	720
すべり台 滑り降り口方向は2,000mm以上。全領域重複不可	メジャー	2 (合) ・ 否	8, 9	2000以上
上部空間、落下高さ600mm以下(1,500mm) 600mm超え(1,800mm)	メジャー	1 合 ・ (否)	10	
※ コンクリート・アスファルトなどの固い設置面でない	目視	3 (合) ・ 否		
※ くぼみ・段差・石ころなどの障害物がないこと	目視	1 合 ・ (否)	11～14	側溝、木の根等

【動線】

点 検 項 目	点検器具	判定	写真No.	備 考
動線および動線エリアの交差はないか	目視	3 (合) ・ 否	15	1,200
足がかりや落下した際の障害物はないか	目視	2 合 ・ (否)	16, 17	
通行要素で足(踵)を挟み込むような30mmを超える隙間はないか	目視	2 合 ・ (否)	18～21	45、50、60、75

【規準一般規定】 劣化点検のみの場合でも、劣化に伴う規準不適合項目がある場合は特記事項等で報告すること。

①頭部・胴体の挟み込み

点 検 項 目	点検器具	判定	写真No.	備 考
頭部・胴体の挟み込み(100～230mm)	器具A B	2 (合) ・ 否		
※落下により首へのダメージが想定される場合はハザードレベルを3とする	器具A B	3 (合) ・ 否		

②頭部または首の挟み込み

頭部または首の挟み込み(V字型開口部)	器具A B	3 (合) ・ 否		
---------------------	-------	-----------	--	--

③指の挟み込み

指の挟み込み(φ8～25mm)	器具E	2 合 ・ (否)	22～26	
-----------------	-----	-----------	-------	--

④絡まり・引っ掛かり

絡まり・引っ掛かり(突出部や隙間)	目視	2 合 ・ (否)	27, 28	
-------------------	----	-----------	--------	--

⑤衝突・転倒

衝突・転倒(突出部や段差)	目視	1 合 ・ (否)	29, 30	
衝突・転倒が想定される場合、衝撃緩和への配慮	目視	2 合 ・ (否)		

⑥ボルトナット類による突起

点 検 項 目	点検器具	判定		写真No.	備 考
引っ掛かり防止対策	目視	1	合 ・ (否)		
直接衝突の危険がある、ボルト・ナット類の突出対策	目視	2	合 ・ (否)	31～40	

⑦鋭利な尖端・角・縁

鋭利な尖端・角・縁	目視触診	1	合 ・ (否)	41, 42	
-----------	------	---	---------	--------	--

⑧転落・落下

落下防止柵 700mm以上(踊場高さ2,000mm以下)	メジャー	2	(合) ・ 否	43, 44	11,001,100
落下防止柵1,100mm以上(踊場高さ2,000mm超え)	メジャー	2	合 ・ (否)	45～49	1075, 1100(落下高3170)
手すり及び手すり子の形状	目視	2	(合) ・ 否		
手すり子のスキマ(100mm未満)	器具 B	2	(合) ・ 否	50～56	

⑨階段・はしご(共通)

傾斜(90°)横棒はしご(75°)踏板はしご(50°)階段(15°)	傾斜計			57～60	
落下高さ (幼児用)2,000mm以下(児童用)3,000mm以下	メジャー	2	(合) ・ 否	61, 62	24,602,460
段差間には頭部・胴体の挟み込みがない	器具 A B	2	(合) ・ 否	63～66	
手すり子には頭部・胴体の挟み込みがない	器具 A B	2	(合) ・ 否	67～70	

⑨横棒はしご

横棒の長さ (幼児用)300mm以上(児童用)400mm以上	メジャー	1	(合) ・ 否	71～74	600,570
直径 (幼児用)φ20～40mm (児童用)φ20～50mm	器具 D	1	(合) ・ 否	75～78	27, 27
段差 (幼児用)305mm以下(児童用)305mm以下	メジャー	2	(合) ・ 否	79～82	275,295

⑨踏み板はしご

奥行 (幼児用)170mm以上(児童用) 75mm以上(板無)	メジャー	1	(合) ・ 否	83～86	190,190
踏み板の長さ (幼児用)300mm以上(児童用)400mm以上	メジャー	1	(合) ・ 否	87～90	490,490
段差 (幼児用)220mm以下(児童用)305mm以下	メジャー	2	(合) ・ 否	91～94	200,200
手すり高さ(幼児用)500～800mm (児童用)500～800mm	メジャー	1	(合) ・ 否	95～98	770,780

⑩救助対策

救助対策	目視	1	(合) ・ 否	99	
------	----	---	---------	----	--

⑪基礎の設計

基礎の設計 (基礎の天端 土かぶり100mm以上)	メジャー	1	合 ・ (否)	100～104	基礎露出
基礎の露出がないこと	目視	2	合 ・ (否)	105	基礎露出
* 露出基礎への直接落下が想定される場合はハザードレベルを3とする	目視	3	(合) ・ 否	106	

落下高さは児童用では3,000mm以下	メジャー	3	合 ・ (否)	107	3,170
---------------------	------	---	---------	-----	-------

【劣化】

縦部材

点 検 項 目	点検器具	判定		写真No.	備 考
部位全景 (外観状況・落下高さ等)				108, 109	
腐食がないか (地際部附近以外)	目視打診	a ・ b ・ (c) ・ d		110, 111, 112	
ぐらつきがないか	揺診	(a) ・ b ・ c ・ d			
破損など (破損 0 ケ所)	目視	(a) ・ b ・ c ・ d			

横架材

部位全景 (外観状況・落下高さ等)				113, 114	
腐食がないか	目視打診	a ・ b ・ (c) ・ d		115, 116, 117	腐食
ぐらつきがないか	揺診	(a) ・ b ・ c ・ d			
破損など (破損 0 ケ所)	目視	(a) ・ b ・ c ・ d			

鉄・支柱部

部位全景 (外観状況・落下高さ等)				118～121	サビ
腐食がないか (地際部附近)	目視打診	a ・ (b) ・ c ・ d		122～131	サビ
腐食がないか (地際部附近以外)	目視打診	a ・ (b) ・ c ・ d		132～140	サビ
ぐらつきがないか	揺診	(a) ・ b ・ c ・ d		141～148	
破損など (破損 0 ケ所)	目視	(a) ・ b ・ c ・ d		149～155	

鉄・梁部

点 検 項 目	点検器具	判定	写真No.	備 考
部位全景（外観状況・落下高さ等）			156, 157	
腐食がないか（金具附近）	目視打診	a・(b)・c・d	158, 159, 160	サビ
腐食がないか（金具附近以外）	目視打診	(a)・b・c・d	161	
破損など（破損 0 ケ所）	目視	(a)・b・c・d		

鉄・手すり・柵部

部位全景（外観状況・落下高さ等）			162～165	
腐食がないか	目視打診	a・(b)・c・d	166～173	サビ 割れ
ぐらつきがないか	揺診	(a)・b・c・d	174, 175	
破損など（破損 0 ケ所）	目視	(a)・b・c・d		

鉄・床部

部位全景（外観状況・落下高さ等）			176	
腐食がないか	目視打診	(a)・b・c・d	177	
磨耗・へこみがないか	目視触診	a・(b)・c・d	178, 179	摩耗
破損など（破損 0 ケ所）	目視	(a)・b・c・d		

鉄・登行部

部位全景（外観状況・落下高さ等）			180～183	
腐食がないか（地際部附近）	目視打診	a・(b)・c・d	184～191	サビ
腐食がないか（ササラ・手すり）	目視打診	a・(b)・c・d	192～200	サビ 塗装剥離
腐食・磨耗がないか（踏板）	目視打診	a・(b)・c・d	201～208	摩耗
ぐらつきがないか	揺診	(a)・b・c・d	209～212	
破損など（破損 0 ケ所）	目視	(a)・b・c・d	213～218	

鉄・継手金具

部位全景（外観状況・落下高さ等）			219, 220	
腐食がないか	目視打診	(a)・b・c・d	221, 222	
ボルトの緩みがないか	打診触診	(a)・b・c・d	223, 224	
破損・割れ（破損・割れ 2 ケ所）	目視	a・(b)・c・d	225～228	塗装剥離

木・梁部

部位全景（外観状況・落下高さ等）			229	
腐朽がないか（金具附近）	目視打診	a・b・(c)・d	230～234	腐朽 破損
腐朽がないか（金具附近以外）	目視打診	a・b・(c)・d	235	腐朽
破損など（破損 1 ケ所）	目視	a・b・(c)・d	236	

木・床部

部位全景（外観状況・落下高さ等）			237～241	
腐朽がないか	目視打診	(a)・b・c・d	242～245	
磨耗・へこみがないか	目視触診	a・(b)・c・d	246～249	摩耗
破損など（破損 0 ケ所）	目視	(a)・b・c・d	250～253	

木・登行部

部位全景（外観状況・落下高さ等）			254	
腐朽がないか（地際部附近）	目視打診	a・(b)・c・d	255	摩耗
腐朽がないか（ササラ・手すり）	目視打診	(a)・b・c・d	256	
腐朽・磨耗がないか（踏板）	目視打診	a・(b)・c・d	257	
ぐらつきがないか	揺診	(a)・b・c・d	258	
破損など（破損 0 ケ所）	目視	(a)・b・c・d	259	摩耗

基礎部・着地面部

ぐらつきがないか	揺診	(a)・b・c・d		
衝撃吸収材などの破損（破損 多数）	目視	a・(b)・c・d	260, 261, 262	摩耗

プラスチック系部材

点 検 項 目	点検器具	判定	写真No.	備 考
部位全景（外観状況・落下高さ等）			263, 264	
磨耗がないか	目視	a・b・c・d	265, 266	
変色がないか	目視	a・b・c・d	267, 268	劣化 変色
止め金具が緩んでないか	触診聴診	a・b・c・d	269, 270	
破損など（破損 2 ケ所）	目視	a・b・c・d	271, 272, 273	窓ひび割れ
滑降部 1_すべり台				
部位全景（外観状況・落下高さ等）			274, 275	
腐食がないか（地際部附近）（全数点検）	目視打診	a・b・c・d	276, 277, 278	サビ
腐食がないか（滑降面・側面）（全数点検）	目視打診	a・b・c・d	279～282	破損
磨耗がないか（滑降面・側面）	目視	a・b・c・d	283, 284, 285	摩耗
破損など（破損 3 ケ所）	目視	a・b・c・d	286, 287, 288	破損
基礎部・着地面部 1_すべり台				
ぐらつきがないか（全数点検）	揺診	a・b・c・d	289	
衝撃吸収材などの破損（破損 0 ケ所）	目視	a・b・c・d	290	
支柱・梁部 3_ネット・ロープクライマー				
部位全景（外観状況・落下高さ等）			291	
腐食がないか（地際部附近）（全数点検）	目視打診	a・b・c・d	292～295	サビ
腐食がないか（地際部附近以外）	目視打診	a・b・c・d	296, 297	サビ 摩耗
ぐらつきがないか	揺診	a・b・c・d	298	
破損など（破損 0 ケ所）	目視	a・b・c・d		摩耗 ネットほつれ
継手金具 3_ネット・ロープクライマー				
部位全景（外観状況・落下高さ等）			299	
腐食がないか	目視	a・b・c・d	300	摩耗 サビ
ボルトの緩みがないか（全数点検）	打診触診	a・b・c・d	301	
破損・割れ（破損・割れ 0 ケ所）	目視	a・b・c・d		
ロープ・ネット部 3_ネット・ロープクライマー				
部位全景（外観状況・落下高さ等）			302	
摩耗・断線・ほつれがないか	目視	a・b・c・d	303	摩耗
止め金具が緩んでないか（全数の10%）	触診	a・b・c・d	304, 305, 306	
破損など（破損 2 ケ所）	目視	a・b・c・d	307, 308	ネットほつれ
梁部 10_吊り橋・ネット渡り				
部位全景（外観状況・落下高さ等）			309～312	
腐食がないか（金具附近）	目視打診	a・b・c・d	313～316	
腐食がないか（金具附近以外）	目視打診	a・b・c・d	317, 318	サビ 摩耗
破損など（破損 0 ケ所）	目視	a・b・c・d		
手すり・柵部 10_吊り橋・ネット渡り				
部位全景（外観状況・落下高さ等）			319	
腐食がないか	目視打診	a・b・c・d	320, 321	
ぐらつきがないか	揺診	a・b・c・d	322, 323	
破損など（破損 0 ケ所）	目視	a・b・c・d		
歩行部 10_吊り橋・ネット渡り				
部位全景（外観状況・落下高さ等）			324	
腐食・腐朽がないか（全数点検）	目視打診	a・b・c・d	325	
磨耗がないか	目視	a・b・c・d	326, 327	
滑り易くなっていないか	目視触診	a・b・c・d	328	
角・突起がないか	触診	a・b・c・d	329	
ぐらつきがないか	揺診	a・b・c・d	330	
破損など（破損 0 ケ所）	目視	a・b・c・d	331	

ワイヤーロープ 10_吊り橋・ネット渡り

点 検 項 目	点検器具	判定	写真No.	備 考
部位全景（外観状況・落下高さ等）			332	
磨耗・腐食がないか（締結部附近）	目視	a・(b)・c・d	333, 334, 335	摩耗
磨耗・腐食がないか（締結部附近以外）	目視	a・(b)・c・d	336	摩耗
破損（破損 0 ケ所）	目視	(a)・b・c・d	337	

歩行部

部位全景（外観状況・落下高さ等）			338	
腐食・腐朽がないか（全数点検）	目視打診	a・(b)・c・d	339～342	摩耗
摩耗がないか	目視	a・(b)・c・d	343	
滑り易くなっていないか	目視触診	a・(b)・c・d		
角・突起がないか	触診	a・(b)・c・d	344	1カ所
ぐらつきがないか	揺診	a・(b)・c・d		
破損など（破損 0 ケ所）	目視	(a)・b・c・d	345	

屋根部

屋根材のはがれはないか	目視	a・b・(c)・d	346～351	
破損など（5 ケ所）	目視	a・b・(c)・d	352～358	腐朽 破損

【規準】

ジャングルジム

点 検 項 目	点検器具	判定	写真No.	備 考
落下高さは、児童用では3,000mm以下	メジャー	3 (合) ・ 否	359, 360	25,502,880
構成部材の握り棒太さは、児童用は20～50mmとする	器具D	1 (合) ・ 否	361～364	27、27
構成部材同士の接合部分は、絡まったり引っ掛かったりする突起・でっぱり・隙間がないこと	目視触診	2 (合) ・ 否	365～368	

登はん要素

大人が容易に救助できない高さの踊り場には、登はん運動要素だけでなく階段・はしごを設けることが望ましい	目視	1 (合) ・ 否	369	
--	----	-----------	-----	--

通行要素

隣り合った踊り場間の段差は児童用305mm以下	メジャー	2 (合) ・ 否	370, 371	200,210
上段踊り場から下段踊り場の落下防止柵等へ容易に登れない高さ・構造とする	目視	2 合 ・ (否)	372	700、

屋根部

屋根に容易に登れない構造とする	目視	3 (合) ・ 否	373, 374	
-----------------	----	-----------	----------	--

出発部 1_すべり台

滑降部と同幅以上、奥行300mm以上の水平部がある	メジャー	1 (合) ・ 否	375～378	
出発部と滑降部との継ぎ目は有害な段差や隙間のないこと	目視	3 (合) ・ 否	379	
着座姿勢に導くガイドバーを設ける(落下高さ>600の時)	目視	2 (合) ・ 否	380～383	

滑降部 1_すべり台

安全な滑降姿勢が維持でき、確実に着地できる構造	目視	2 (合) ・ 否	384～387	
傾斜角度は45°(60°)以下とし、平均で35°以下とする	傾斜計	2 (合) ・ 否	388～391	34、28.3
カーブの場合はバンク等の飛び出し防止対策がある	傾斜計	2 (合) ・ 否	392	
トンネル等の形式では上部に容易に登れないような配慮	目視	1 (合) ・ 否	393, 394	

滑降面 1_すべり台

安全を阻害するようなへこみや突起物などがないこと	触診	2 合 ・ (否)	395～399	
利用による磨耗及び衝撃に十分耐えられるものとする	目視	1 (合) ・ 否	400, 401	
継ぎ目が生じる時は、隙間・段差が無く滑らかな表面仕上げ	触診	2 (合) ・ 否	402～405	
有効幅は、幼児用300mm以上、児童用360mm以上	器具C	1 (合) ・ 否	406, 407	1,010
チューブ形状は短径580mm以上とする	メジャー	1 (合) ・ 否	408, 409	640

側壁 1_すべり台

落下高さ>1,500mm、側壁の高さは150mm以上	器具C	2 (合) ・ 否	410, 411, 412	195、
継ぎ目が生じる時は、隙間・段差が無く滑らかな表面仕上げ	触診	2 (合) ・ 否	413～416	
落下高さ2,000mmを超える時、側壁とは別に落下防止対策をする	目視	2 (合) ・ 否	417, 418, 419	
内面は安全を阻害するようなへこみや突起物などがないこと	触診	2 (合) ・ 否	420～423	

減速部 1_すべり台

点 検 項 目	点検器具	判定		写真No.	備 考
減速部の長さは安全に着地できる長さとする	メジャー	2	(合) ・ 否	424～427	
減速部は水が溜まらない構造とする	傾斜計	1	(合) ・ 否	428～431	
減速部の末端は丸みをつけるか、曲面で仕上げる	目視	2	(合) ・ 否	432～435	
傾斜変化部の曲率半径は、R = 750mm以上とする	器具 C	1	(合) ・ 否	436～439	
着地面から終端上端部までの高さは児童用150～380mm	メジャー	1	(合) ・ 否	440, 441, 442	153,250
歩行部					
平均台の落下高さは、600mm以下とする	メジャー	2	(合) ・ 否	443	440
600≧落下高さ> 300mm、歩行面の幅は50mm以上とする	メジャー	1	(合) ・ 否	444	130
歩行面は、滑りにくい表面で角を丸め安全な形状	触診	1	(合) ・ 否	445	
斜面部の傾斜は、15°以下とする	傾斜計	1	(合) ・ 否		
段差部					
昇降を意図した段差は、児童用では305mm以下	メジャー	1	合 ・ (否)	446, 447	440、30

点検写真台帳

公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア					点検日	2022/10/18
施設	3	複合遊具(中) ①ワイド・らせんスライダー	総合			劣化	ハザード	ページ	1 / 75
			C						

写真No.	全景	判定
1		



写真No.	落下高さ 3170mm	判定
2		



写真No.	安全領域 落下高さ600mm以下の時、全方向 1,500mm以上。全領域重複可 700	判定
3		否1



写真No.	安全領域 落下高さ600mm以下の時、全方向 1,500mm以上。全領域重複可 700	判定
4		否1



写真No.	安全領域 落下高さ600mmを超える時、全方向 1,800mm以上。半分領域重複可 720	判定
5		否2



写真No.	安全領域 落下高さ600mmを超える時、全方向 1,800mm以上。半分領域重複可 720	判定
6		否2



点検写真台帳

点検写真台帳									
公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア					点検日	2022/10/18
施設	3	複合遊具(中) ①ワイド・らせんスライダー	総合			劣化	ハザード	ページ	2 / 75
			C			c	3		

写真No.	安全領域 落下高さ600mmを超える時、全方向1,800mm以上。半分領域重複可 720	判定
7		否2



写真No.	安全領域 すべり台 滑り降り口方向は2,000mm以上。全領域重複不可 2000以上	判定
8		合



写真No.	安全領域 すべり台 滑り降り口方向は2,000mm以上。全領域重複不可 2000以上	判定
9		合



写真No.	安全領域 上部空間、落下高さ600mm以下(1,500mm) 600mm超え(1,800mm)	判定
10		否1



写真No.	安全領域 ※ くぼみ・段差・石ころなどの障害物がないこと 側溝、木の根等	判定
11		否1



写真No.	安全領域 ※ くぼみ・段差・石ころなどの障害物がないこと 側溝、木の根等	判定
12		否1



点検写真台帳

公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア			点検日	2022/10/18
施設	3	複合遊具(中) ①ワイド・らせんスライダー	総合	劣化	ハザード	ページ	3 / 75
			C	c	3		

写真No.	安全領域 ※ くぼみ・段差・石ころなどの障害物がないこと 側溝、木の根等	判定
13		否1



写真No.	安全領域 ※ くぼみ・段差・石ころなどの障害物がないこと 側溝、木の根等	判定
14		否1



写真No.	動線 動線および動線エリアの交差はないか 1200	判定
15		合



写真No.	動線 足がかりや落下した際の障害物はないか	判定
16		否2



写真No.	動線 足がかりや落下した際の障害物はないか	判定
17		否2



写真No.	動線 通行要素で足(踵)を挟み込むような30mmを超える隙間はないか 45、50、60、75	判定
18		否2




点検写真台帳								
公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア				点検日	2022/10/18
施設	3	複合遊具(中) ①ワイド・らせんスライダー			総合 C	劣化 c	ハザード 3	ページ 4 / 75

写真No.	動線 通行要素で足(踵)を挟み込むような30mmを超える隙間はないか 45、50、60、75	判定
19		否2



写真No.	動線 通行要素で足(踵)を挟み込むような30mmを超える隙間はないか 45、50、60、75	判定
20		否2

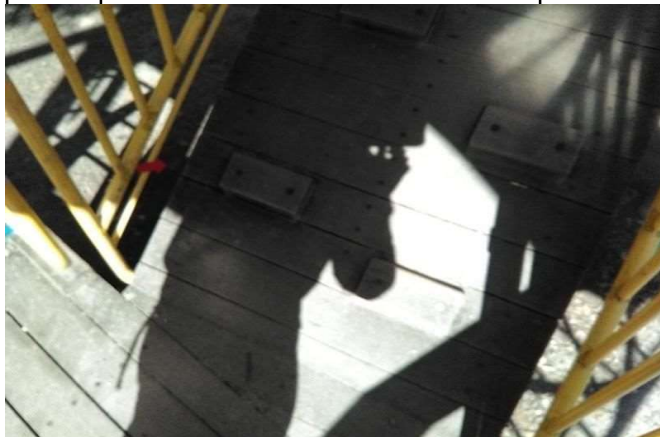

写真No.	動線 通行要素で足(踵)を挟み込むような30mmを超える隙間はないか 45、50、60、75	判定
21		否2



写真No.	規準一般規定 ③指の挟み込み 指の挟み込み (φ8~25mm)	判定
22		否2



写真No.	規準一般規定 ③指の挟み込み 指の挟み込み (φ8~25mm)	判定
23		否2



写真No.	規準一般規定 ③指の挟み込み 指の挟み込み (φ8~25mm)	判定
24		否2



点検写真台帳

公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア			点検日	2022/10/18
施設	3	複合遊具(中) ①ワイド・らせんスライダー	総合	劣化	ハザード	ページ	5 / 75
			C	c	3		

写真No.	規準一般規定 ③指の挟み込み 指の挟み込み (φ8～25mm)	判定
25		否2



写真No.	規準一般規定 ③指の挟み込み 指の挟み込み (φ8～25mm)	判定
26		否2



写真No.	規準一般規定 ④絡まり・引っ掛かり 絡まり・引っ掛かり(突出部や隙間)	判定
27		否2



写真No.	規準一般規定 ④絡まり・引っ掛かり 絡まり・引っ掛かり(突出部や隙間)	判定
28		否2



写真No.	規準一般規定 ⑤衝突・転倒 衝突・転倒(突出部や段差)	判定
29		否1



写真No.	規準一般規定 ⑤衝突・転倒 衝突・転倒(突出部や段差)	判定
30		否1



点検写真台帳

公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア			点検日	2022/10/18
施設	3	複合遊具(中) ①ワイド・らせんスライダー	総合	劣化	ハザード	ページ	6 / 75
			C	c	3		

写真No.	規準一般規定 ⑥ボルトナット類による突起 直接衝突の危険がある、ボルト・ナット類の突出対策	判定
31		否2



写真No.	規準一般規定 ⑥ボルトナット類による突起 直接衝突の危険がある、ボルト・ナット類の突出対策	判定
32		否2



写真No.	規準一般規定 ⑥ボルトナット類による突起 直接衝突の危険がある、ボルト・ナット類の突出対策	判定
33		否2



写真No.	規準一般規定 ⑥ボルトナット類による突起 直接衝突の危険がある、ボルト・ナット類の突出対策	判定
34		否2



写真No.	規準一般規定 ⑥ボルトナット類による突起 直接衝突の危険がある、ボルト・ナット類の突出対策	判定
35		否2



写真No.	規準一般規定 ⑥ボルトナット類による突起 直接衝突の危険がある、ボルト・ナット類の突出対策	判定
36		否2



点検写真台帳								
公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア				点検日	2022/10/18
施設	3	複合遊具(中) ①ワイド・らせんスライダー			総合 C	劣化 c	ハザード 3	ページ 7 / 75

写真No.	規準一般規定 ⑥ボルトナット類による突起 直接衝突の危険がある、ボルト・ナット類の突出対策	判定
37		否2



写真No.	規準一般規定 ⑥ボルトナット類による突起 直接衝突の危険がある、ボルト・ナット類の突出対策	判定
38		否2



写真No.	規準一般規定 ⑥ボルトナット類による突起 直接衝突の危険がある、ボルト・ナット類の突出対策	判定
39		否2



写真No.	規準一般規定 ⑥ボルトナット類による突起 直接衝突の危険がある、ボルト・ナット類の突出対策	判定
40		否2



写真No.	規準一般規定 ⑦鋭利な尖端・角・縁 鋭利な尖端・角・縁	判定
41		否1



写真No.	規準一般規定 ⑦鋭利な尖端・角・縁 鋭利な尖端・角・縁	判定
42		否1



点検写真台帳								
公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア				点検日	2022/10/18
施設	3	複合遊具(中) ①ワイド・らせんスライダー	総合			劣化	ハザード	ページ
			C			c	3	

写真No.	規準一般規定 ⑧転落・落下 落下防止柵 700mm以上(踊場高さ2,000mm以下) 1100、1100	判定
43		合



写真No.	規準一般規定 ⑧転落・落下 落下防止柵 700mm以上(踊場高さ2,000mm以下) 1100、1100	判定
44		合



写真No.	規準一般規定 ⑧転落・落下 落下防止柵1,100mm以上(踊場高さ2,000mm超え) 1075、1100(落下高3170)	判定
45		否2



写真No.	規準一般規定 ⑧転落・落下 落下防止柵1,100mm以上(踊場高さ2,000mm超え) 1075、1100(落下高3170)	判定
46		否2



写真No.	規準一般規定 ⑧転落・落下 落下防止柵1,100mm以上(踊場高さ2,000mm超え) 1075、1100(落下高3170)	判定
47		否2



写真No.	規準一般規定 ⑧転落・落下 落下防止柵1,100mm以上(踊場高さ2,000mm超え) 1075、1100(落下高3170)	判定
48		否2



点検写真台帳

公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア			点検日	2022/10/18
施設	3	複合遊具(中) ①ワイド・らせんスライダー	総合	劣化	ハザード	ページ	9 / 75
			C	c	3		

写真No.	規準一般規定 ⑧転落・落下 落下防止柵1,100mm以上(踊場高さ2,000mm超え) 1075、1100(落下高3170)	判定
49		否2



写真No.	規準一般規定 ⑧転落・落下 手すり子のスキマ (100mm未満)	判定
50		合




写真No.	規準一般規定 ⑧転落・落下 手すり子のスキマ (100mm未満)	判定
51		合



写真No.	規準一般規定 ⑧転落・落下 手すり子のスキマ (100mm未満)	判定
52		合



写真No.	規準一般規定 ⑧転落・落下 手すり子のスキマ (100mm未満)	判定
53		合

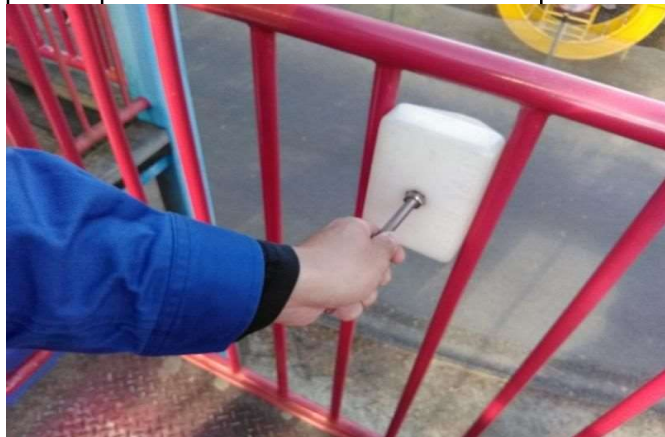

写真No.	規準一般規定 ⑧転落・落下 手すり子のスキマ (100mm未満)	判定
54		合




点検写真台帳

公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア			点検日	2022/10/18
施設	3	複合遊具(中) ①ワイド・らせんスライダー	総合	劣化	ハザード	ページ	10 / 75
			C	c	3		

写真No.	規準一般規定 ⑧転落・落下 手すり子のスキマ (100mm未満)	判定
55		合



写真No.	規準一般規定 ⑧転落・落下 手すり子のスキマ (100mm未満)	判定
56		合

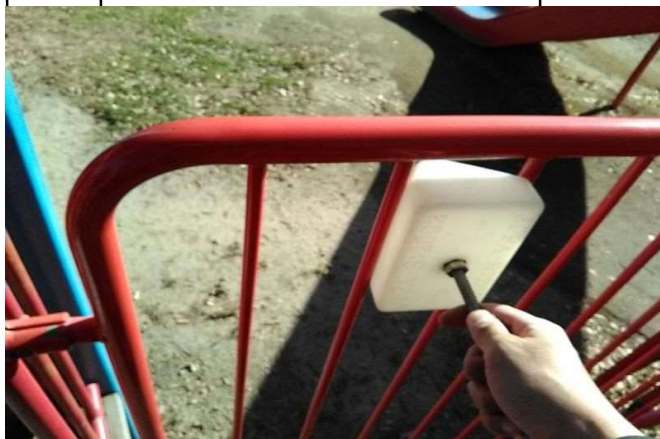


写真No.	規準一般規定 ⑨階段・はしご(共通) 傾斜 (90°)横棒はしご(75°)踏板はしご(50°)階段 (15°)	判定
57		



写真No.	規準一般規定 ⑨階段・はしご(共通) 傾斜 (90°)横棒はしご(75°)踏板はしご(50°)階段 (15°)	判定
58		



写真No.	規準一般規定 ⑨階段・はしご(共通) 傾斜 (90°)横棒はしご(75°)踏板はしご(50°)階段 (15°)	判定
59		

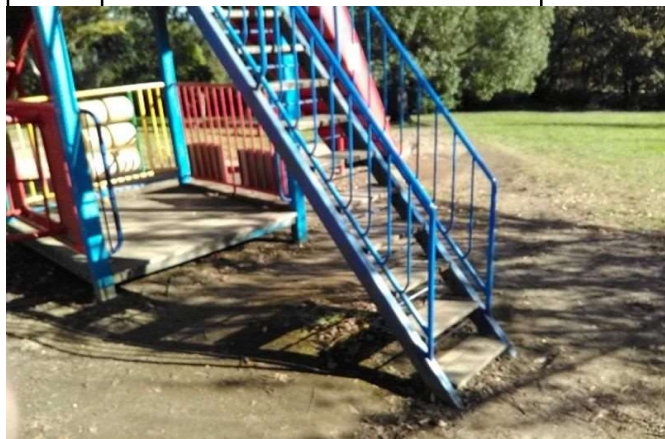

写真No.	規準一般規定 ⑨階段・はしご(共通) 傾斜 (90°)横棒はしご(75°)踏板はしご(50°)階段 (15°)	判定
60		




点検写真台帳

点検写真台帳									
公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア					点検日	2022/10/18
施設	3	複合遊具(中) ①ワイド・らせんスライダー	総合			劣化	ハザード	ページ	11 / 75
			C			c	3		

写真No.	規準一般規定 ⑨階段・はしご(共通) 落下高さ (幼児用)2,000mm以下(児童用)3,000mm以下 2460、2460	判定
61		合



写真No.	規準一般規定 ⑨階段・はしご(共通) 落下高さ (幼児用)2,000mm以下(児童用)3,000mm以下 2460、2460	判定
62		合

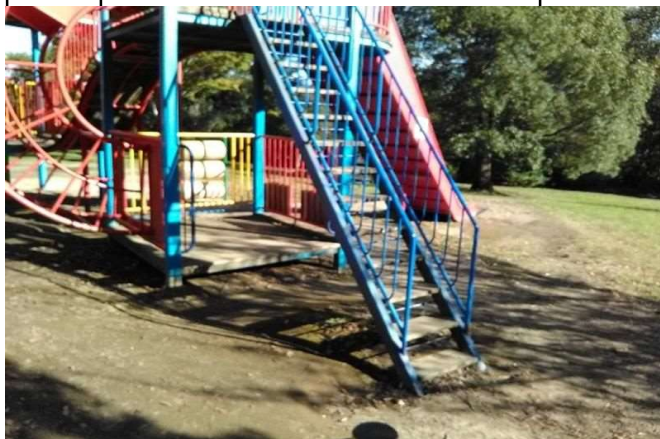

写真No.	規準一般規定 ⑨階段・はしご(共通) 段差間には頭部・胴体の挟み込みがない	判定
63		合



写真No.	規準一般規定 ⑨階段・はしご(共通) 段差間には頭部・胴体の挟み込みがない	判定
64		合



写真No.	規準一般規定 ⑨階段・はしご(共通) 段差間には頭部・胴体の挟み込みがない	判定
65		合



写真No.	規準一般規定 ⑨階段・はしご(共通) 段差間には頭部・胴体の挟み込みがない	判定
66		合




点検写真台帳

公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア			点検日	2022/10/18
施設	3	複合遊具(中) ①ワイド・らせんスライダー	総合	劣化	ハザード	ページ	12 / 75
			C	c	3		


写真No.	規準一般規定 ⑨階段・はしご(共通) 手すり子 には頭部・胴体の挟み込みがない	判定
67		合



写真No.	規準一般規定 ⑨階段・はしご(共通) 手すり子 には頭部・胴体の挟み込みがない	判定
68		合

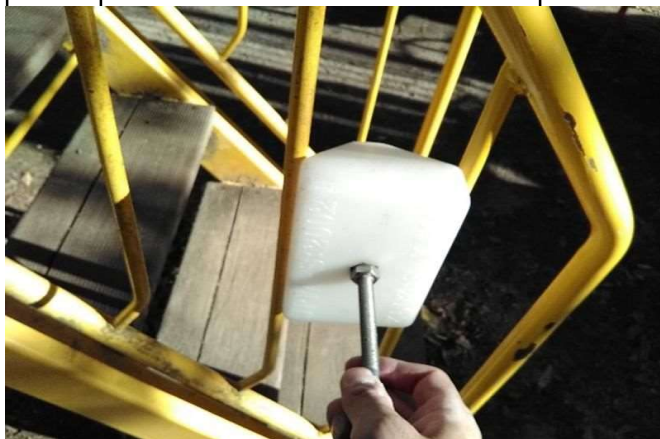

写真No.	規準一般規定 ⑨階段・はしご(共通) 手すり子 には頭部・胴体の挟み込みがない	判定
69		合

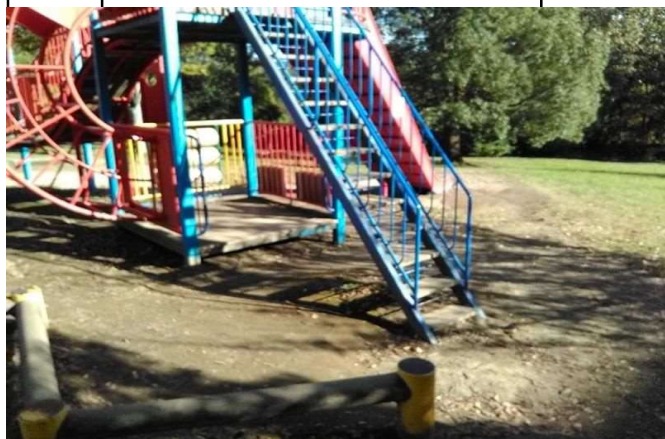

写真No.	規準一般規定 ⑨階段・はしご(共通) 手すり子 には頭部・胴体の挟み込みがない	判定
70		合



写真No.	規準一般規定 ⑨横棒はしご 横棒の長さ (幼 児用)300mm以上(児童用)400mm以上 600、570	判定
71		合



写真No.	規準一般規定 ⑨横棒はしご 横棒の長さ (幼 児用)300mm以上(児童用)400mm以上 600、570	判定
72		合



点検写真台帳

公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア			点検日	2022/10/18
施設	3	複合遊具(中) ①ワイド・らせんスライダー	総合	劣化	ハザード	ページ	13 / 75
			C	c	3		

写真No.	規準一般規定 ⑨横棒はしご 横棒の長さ (幼児用)300mm以上(児童用)400mm以上 600、570	判定
73		合



写真No.	規準一般規定 ⑨横棒はしご 横棒の長さ (幼児用)300mm以上(児童用)400mm以上 600、570	判定
74		合



写真No.	規準一般規定 ⑨横棒はしご 直径 (幼児用)φ20～40mm (児童用)φ20～50mm 27、27	判定
75		合




写真No.	規準一般規定 ⑨横棒はしご 直径 (幼児用)φ20～40mm (児童用)φ20～50mm 27、27	判定
76		合



写真No.	規準一般規定 ⑨横棒はしご 直径 (幼児用)φ20～40mm (児童用)φ20～50mm 27、27	判定
77		合



写真No.	規準一般規定 ⑨横棒はしご 直径 (幼児用)φ20～40mm (児童用)φ20～50mm 27、27	判定
78		合

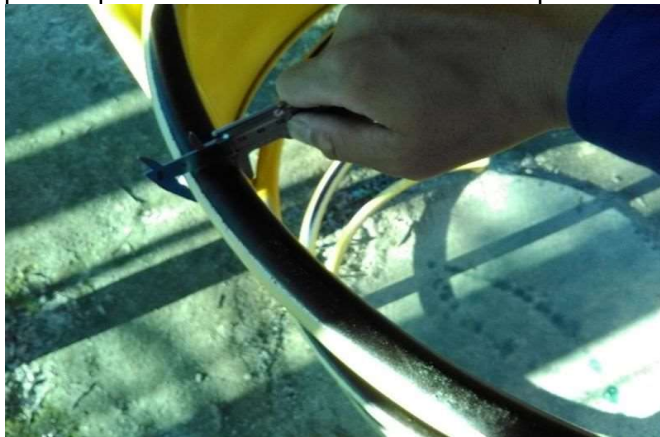

点検写真台帳

公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア			点検日	2022/10/18
施設	3	複合遊具(中) ①ワイド・らせんスライダー	総合	劣化	ハザード	ページ	14 / 75
			C	c	3		


写真No.	規準一般規定 ⑨横棒はしご 段差 (幼児用)305mm以下(児童用)305mm以下 275、295	判定
79		合



写真No.	規準一般規定 ⑨横棒はしご 段差 (幼児用)305mm以下(児童用)305mm以下 275、295	判定
80		合



写真No.	規準一般規定 ⑨横棒はしご 段差 (幼児用)305mm以下(児童用)305mm以下 275、295	判定
81		合

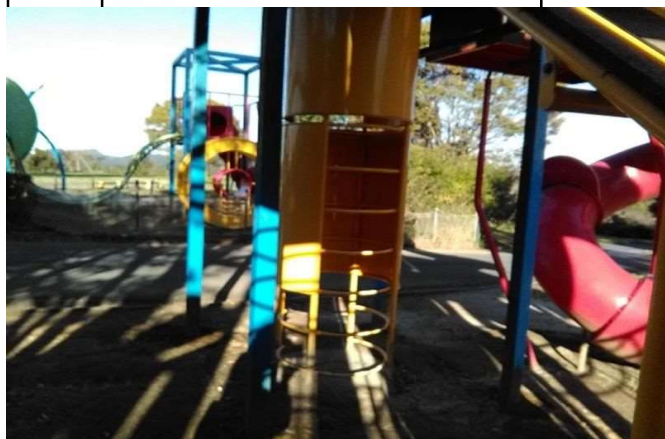

写真No.	規準一般規定 ⑨横棒はしご 段差 (幼児用)305mm以下(児童用)305mm以下 275、295	判定
82		合



写真No.	規準一般規定 ⑨踏み板はしご 奥行 (幼児用)170mm以上(児童用) 75mm以上(板無) 190、190	判定
83		合



写真No.	規準一般規定 ⑨踏み板はしご 奥行 (幼児用)170mm以上(児童用) 75mm以上(板無) 190、190	判定
84		合




点検写真台帳

点検写真台帳									
公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア					点検日	2022/10/18
施設	3	複合遊具(中) ①ワイド・らせんスライダー	総合			劣化	ハザード	ページ	15 / 75
			C			c	3		

写真No.	規準一般規定 ⑨踏み板はしご 奥行 (幼児用)170mm以上(児童用) 75mm以上(板無) 190、190	判定
85		合



写真No.	規準一般規定 ⑨踏み板はしご 奥行 (幼児用)170mm以上(児童用) 75mm以上(板無) 190、190	判定
86		合

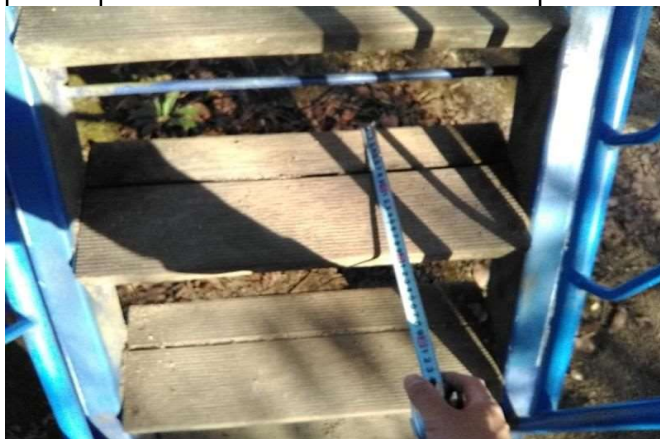

写真No.	規準一般規定 ⑨踏み板はしご 踏み板の長さ (幼児用)300mm以上(児童用)400mm以上 490、490	判定
87		合



写真No.	規準一般規定 ⑨踏み板はしご 踏み板の長さ (幼児用)300mm以上(児童用)400mm以上 490、490	判定
88		合



写真No.	規準一般規定 ⑨踏み板はしご 踏み板の長さ (幼児用)300mm以上(児童用)400mm以上 490、490	判定
89		合



写真No.	規準一般規定 ⑨踏み板はしご 踏み板の長さ (幼児用)300mm以上(児童用)400mm以上 490、490	判定
90		合

