


点検写真台帳

点検写真台帳									
公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア					点検日	2022/10/18
施設	3	複合遊具(中) ①ワイド・らせんスライダー	総合			劣化	ハザード	ページ	16 / 75
			C						

写真No.	規準一般規定 ⑨踏み板はしご 段差 (幼児用)220mm以下(児童用)305mm以下 200、200	判定
91		合



写真No.	規準一般規定 ⑨踏み板はしご 段差 (幼児用)220mm以下(児童用)305mm以下 200、200	判定
92		合

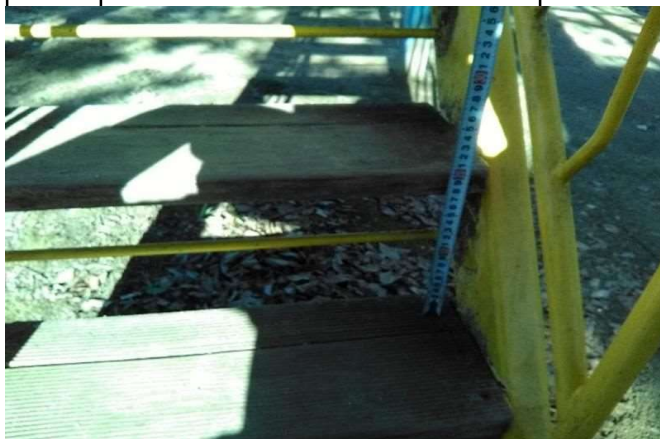

写真No.	規準一般規定 ⑨踏み板はしご 段差 (幼児用)220mm以下(児童用)305mm以下 200、200	判定
93		合




写真No.	規準一般規定 ⑨踏み板はしご 段差 (幼児用)220mm以下(児童用)305mm以下 200、200	判定
94		合



写真No.	規準一般規定 ⑨踏み板はしご 手すり高さ(幼児用)500～800mm (児童用)500～800mm 770、780	判定
95		合



写真No.	規準一般規定 ⑨踏み板はしご 手すり高さ(幼児用)500～800mm (児童用)500～800mm 770、780	判定
96		合

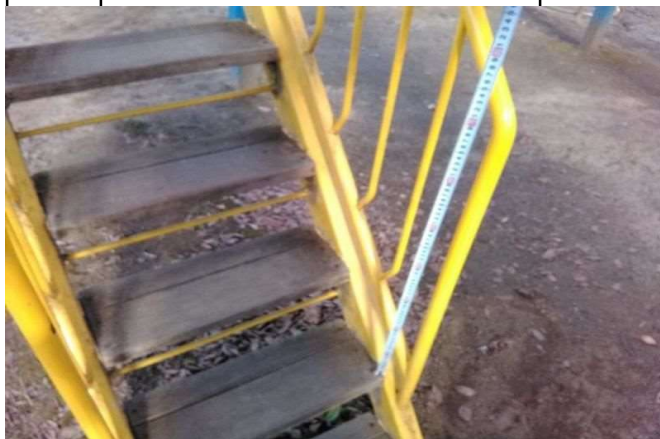


点検写真台帳

点検写真台帳									
公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア					点検日	2022/10/18
施設	3	複合遊具(中) ①ワイド・らせんスライダー	総合			劣化	ハザード	ページ	17 / 75
			C						

写真No.	規準一般規定 ⑨踏み板はしご 手すり高さ(幼児用)500～800mm (児童用)500～800mm 770、780	判定
97		合



写真No.	規準一般規定 ⑨踏み板はしご 手すり高さ(幼児用)500～800mm (児童用)500～800mm 770、780	判定
98		合

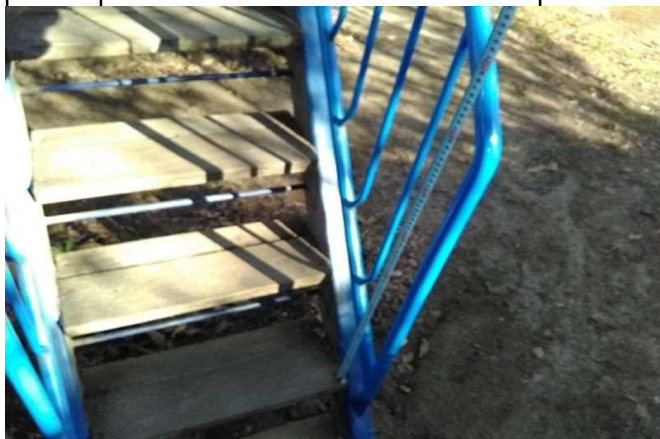

写真No.	規準一般規定 ⑩救助対策 救助対策	判定
99		合



写真No.	規準一般規定 ⑪基礎の設計 基礎の設計(基礎の天端 土かぶり100mm以上) 基礎露出	判定
100		否1



写真No.	規準一般規定 ⑪基礎の設計 基礎の設計(基礎の天端 土かぶり100mm以上) 基礎露出	判定
101		否1



写真No.	規準一般規定 ⑪基礎の設計 基礎の設計(基礎の天端 土かぶり100mm以上) 基礎露出	判定
102		否1



点検写真台帳								
公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア				点検日	2022/10/18
施設	3	複合遊具(中) ①ワイド・らせんスライダー			総合	劣化	ハザード	ページ
					C	c	3	18 / 75

写真No.	規準一般規定 ①基礎の設計 基礎の設計(基礎の天端 土かぶり100mm以上) 基礎露出	判定
103		否1



写真No.	規準一般規定 ①基礎の設計 基礎の設計(基礎の天端 土かぶり100mm以上) 基礎露出	判定
104		否1



写真No.	規準一般規定 ①基礎の設計 基礎の露出がないこと 基礎露出	判定
105		否2



写真No.	規準一般規定 ①基礎の設計 *露出基礎への直接落下が想定される場合はハザードレベルを3とする	判定
106		合



写真No.	規準一般規定 落下高さは児童用では3,000mm以下 3170	判定
107		否3



写真No.	劣化 縦部材 部位全景(外観状況・落下高さ等)	判定
108		




点検写真台帳

公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア			点検日	2022/10/18
施設	3	複合遊具(中) ①ワイド・らせんスライダー	総合	劣化	ハザード	ページ	19 / 75
			C	c	3		

写真No.	劣化 縦部材 部位全景(外観状況・落下高さ等)	判定
109		



写真No.	劣化 縦部材 腐食がないか(地際部附近以外)	判定
110		C

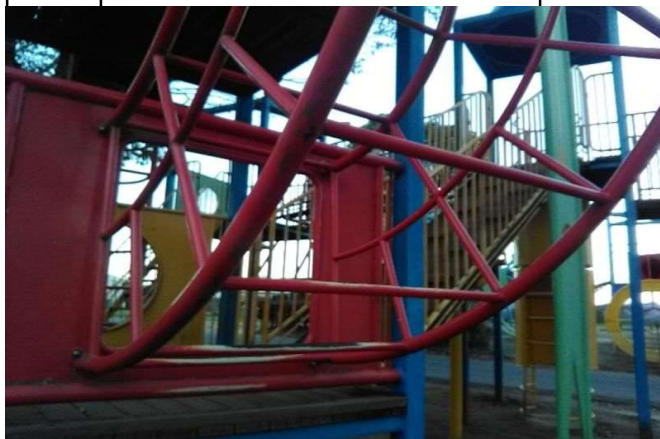

写真No.	劣化 縦部材 腐食がないか(地際部附近以外)	判定
111		C




写真No.	劣化 縦部材 腐食がないか(地際部附近以外)	判定
112		C



写真No.	劣化 横部材 部位全景(外観状況・落下高さ等)	判定
113		



写真No.	劣化 横部材 部位全景(外観状況・落下高さ等)	判定
114		

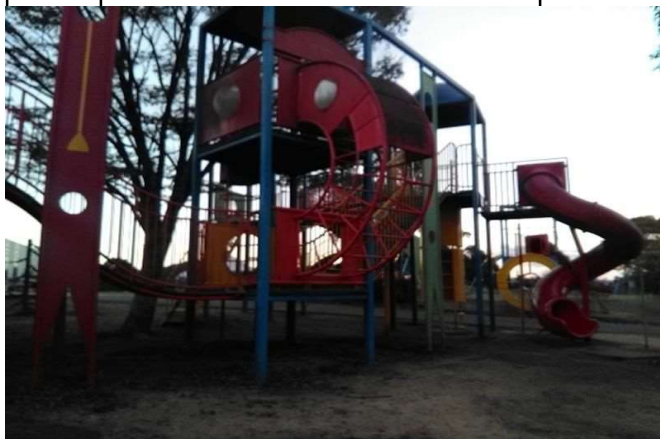

点検写真台帳

公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア			点検日	2022/10/18
施設	3	複合遊具(中) ①ワイド・らせんスライダー	総合	劣化	ハザード	ページ	20 / 75
			C	c	3		

写真No.	劣化 横架材 腐食がないか 腐食	判定
115		C



写真No.	劣化 横架材 腐食がないか 腐食	判定
116		C



写真No.	劣化 横架材 腐食がないか 腐食	判定
117		C



写真No.	劣化 鉄・支柱部 部位全景(外観状況・落下高さ等) サビ	判定
118		



写真No.	劣化 鉄・支柱部 部位全景(外観状況・落下高さ等) サビ	判定
119		



写真No.	劣化 鉄・支柱部 部位全景(外観状況・落下高さ等) サビ	判定
120		



点検写真台帳

公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア			点検日	2022/10/18
施設	3	複合遊具(中) ①ワイド・らせんスライダー	総合	劣化	ハザード	ページ	21 / 75
			C	c	3		

写真No.	劣化 さ等	鉄・支柱部 サビ	部位全景(外観状況・落下高)	判定
121				



写真No.	劣化 サビ	鉄・支柱部	腐食がないか(地際部附近)	判定
122				b



写真No.	劣化 サビ	鉄・支柱部	腐食がないか(地際部附近)	判定
123				b



写真No.	劣化 サビ	鉄・支柱部	腐食がないか(地際部附近)	判定
124				b



写真No.	劣化 サビ	鉄・支柱部	腐食がないか(地際部附近)	判定
125				b



写真No.	劣化 サビ	鉄・支柱部	腐食がないか(地際部附近)	判定
126				b



点検写真台帳

公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア			点検日	2022/10/18
施設	3	複合遊具(中) ①ワイド・らせんスライダー	総合	劣化	ハザード	ページ	22 / 75
			C	c	3		

写真No.	劣化 サビ	鉄・支柱部 腐食がないか(地際部附近)	判定
127			b



写真No.	劣化 サビ	鉄・支柱部 腐食がないか(地際部附近)	判定
128			b



写真No.	劣化 サビ	鉄・支柱部 腐食がないか(地際部附近)	判定
129			b



写真No.	劣化 サビ	鉄・支柱部 腐食がないか(地際部附近)	判定
130			b



写真No.	劣化 サビ	鉄・支柱部 腐食がないか(地際部附近)	判定
131			b



写真No.	劣化 サビ	鉄・支柱部 腐食がないか(地際部附近以外)	判定
132			b




点検写真台帳

公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア			点検日	2022/10/18
施設	3	複合遊具(中) ①ワイド・らせんスライダー	総合	劣化	ハザード	ページ	23 / 75
			C	c	3		

写真No.	劣化 鉄・支柱部 腐食がないか(地際部附近以外) サビ	判定
133		b



写真No.	劣化 鉄・支柱部 腐食がないか(地際部附近以外) サビ	判定
134		b

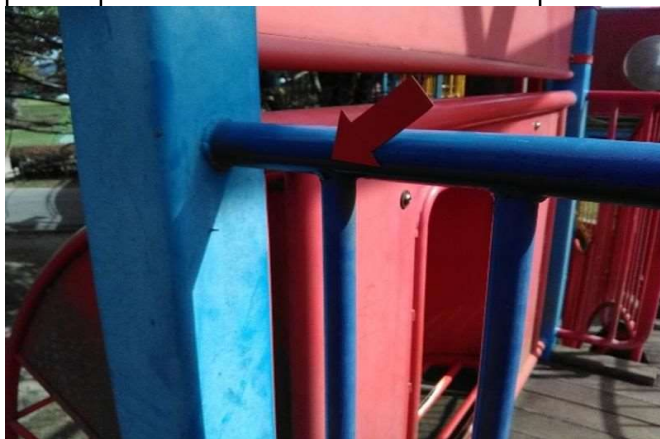


写真No.	劣化 鉄・支柱部 腐食がないか(地際部附近以外) サビ	判定
135		b



写真No.	劣化 鉄・支柱部 腐食がないか(地際部附近以外) サビ	判定
136		b



写真No.	劣化 鉄・支柱部 腐食がないか(地際部附近以外) サビ	判定
137		b

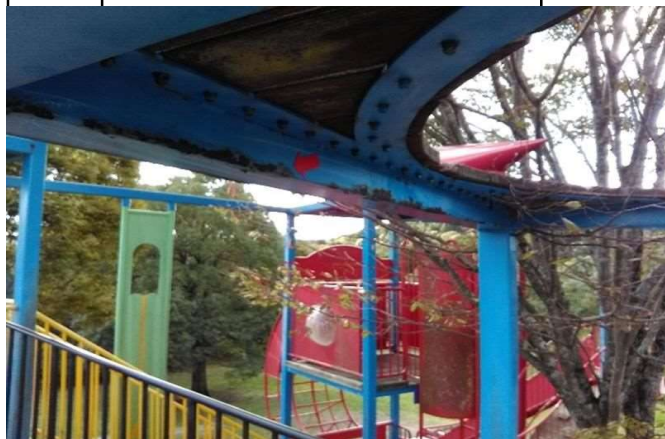

写真No.	劣化 鉄・支柱部 腐食がないか(地際部附近以外) サビ	判定
138		b



点検写真台帳

公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア			点検日	2022/10/18
施設	3	複合遊具(中) ①ワイド・らせんスライダー	総合	劣化	ハザード	ページ	24 / 75
			C	c	3		


写真No.	劣化 鉄・支柱部 腐食がないか(地際部附近以外) サビ	判定
139		b



写真No.	劣化 鉄・支柱部 腐食がないか(地際部附近以外) サビ	判定
140		b




写真No.	劣化 鉄・支柱部 ぐらつきがないか	判定
141		a

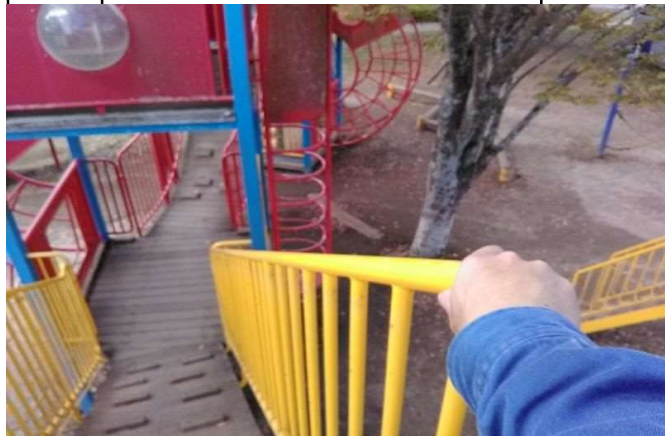

写真No.	劣化 鉄・支柱部 ぐらつきがないか	判定
142		a



写真No.	劣化 鉄・支柱部 ぐらつきがないか	判定
143		a

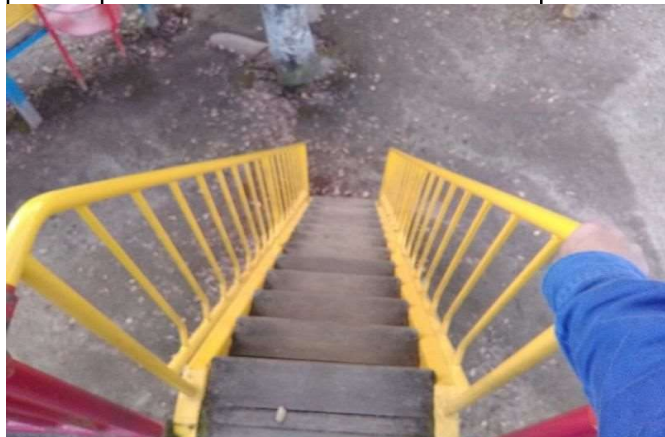

写真No.	劣化 鉄・支柱部 ぐらつきがないか	判定
144		a



点検写真台帳

点検写真台帳									
公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア					点検日	2022/10/18
施設	3	複合遊具(中) ①ワイド・らせんスライダー	総合			劣化	ハザード	ページ	25 / 75
			C			c	3		

写真No.	劣化 鉄・支柱部 ぐらつきがないか	判定
145		a



写真No.	劣化 鉄・支柱部 ぐらつきがないか	判定
146		a



写真No.	劣化 鉄・支柱部 ぐらつきがないか	判定
147		a




写真No.	劣化 鉄・支柱部 ぐらつきがないか	判定
148		a



写真No.	劣化 鉄・支柱部 破損など(破損 0 ヶ所)	判定
149		a




写真No.	劣化 鉄・支柱部 破損など(破損 0 ヶ所)	判定
150		a

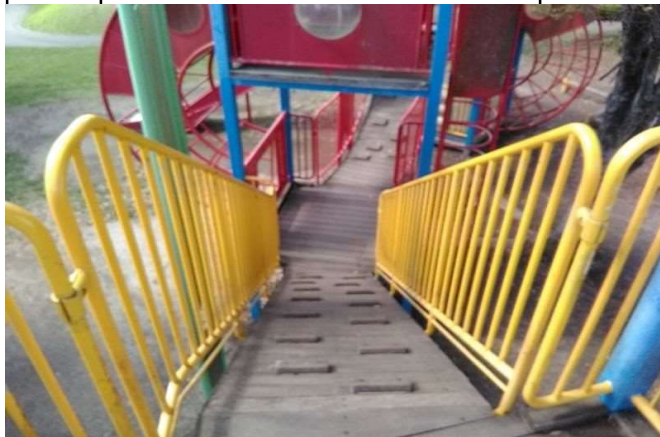

点検写真台帳

点検写真台帳									
公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア					点検日	2022/10/18
施設	3	複合遊具(中) ①ワイド・らせんスライダー	総合			劣化	ハザード	ページ	26 / 75
			C			c	3		

写真No.	劣化 鉄・支柱部 破損など(破損 0 ヶ所)	判定
151		a

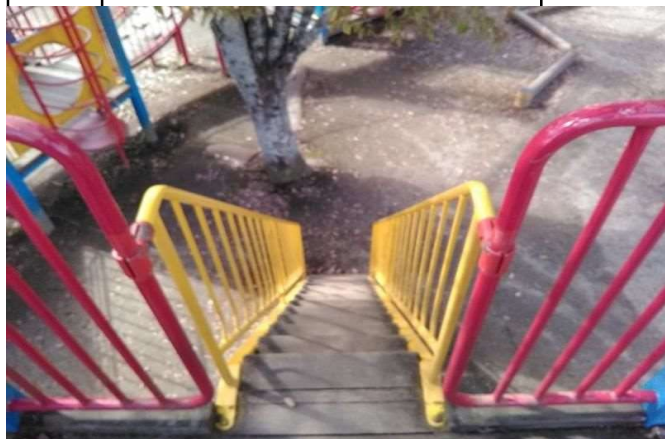

写真No.	劣化 鉄・支柱部 破損など(破損 0 ヶ所)	判定
152		a



写真No.	劣化 鉄・支柱部 破損など(破損 0 ヶ所)	判定
153		a



写真No.	劣化 鉄・支柱部 破損など(破損 0 ヶ所)	判定
154		a



写真No.	劣化 鉄・支柱部 破損など(破損 0 ヶ所)	判定
155		a



写真No.	劣化 鉄・梁部 部位全景(外観状況・落下高さ等)	判定
156		



点検写真台帳

公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア			点検日	2022/10/18
施設	3	複合遊具(中) ①ワイド・らせんスライダー	総合	劣化	ハザード	ページ	27 / 75
			C	c	3		

写真No.	劣化 鉄・梁部 部位全景(外観状況・落下高さ等)	判定
157		



写真No.	劣化 鉄・梁部 腐食がないか(金具附近) サビ	判定
158		b



写真No.	劣化 鉄・梁部 腐食がないか(金具附近) サビ	判定
159		b



写真No.	劣化 鉄・梁部 腐食がないか(金具附近) サビ	判定
160		b



写真No.	劣化 鉄・梁部 腐食がないか(金具附近以外)	判定
161		a



写真No.	劣化 鉄・手すり・柵部 部位全景(外観状況・落下高さ等)	判定
162		



点検写真台帳

公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア			点検日	2022/10/18
施設	3	複合遊具(中) ①ワイド・らせんスライダー	総合	劣化	ハザード	ページ	28 / 75
			C	c	3		

写真No.	劣化 鉄・手すり・柵部 部位全景(外観状況・落下高さ等)	判定
163		



写真No.	劣化 鉄・手すり・柵部 部位全景(外観状況・落下高さ等)	判定
164		



写真No.	劣化 鉄・手すり・柵部 部位全景(外観状況・落下高さ等)	判定
165		




写真No.	劣化 鉄・手すり・柵部 腐食がないか、サビ 割れ	判定
166		b



写真No.	劣化 鉄・手すり・柵部 腐食がないか、サビ 割れ	判定
167		b



写真No.	劣化 鉄・手すり・柵部 腐食がないか、サビ 割れ	判定
168		b

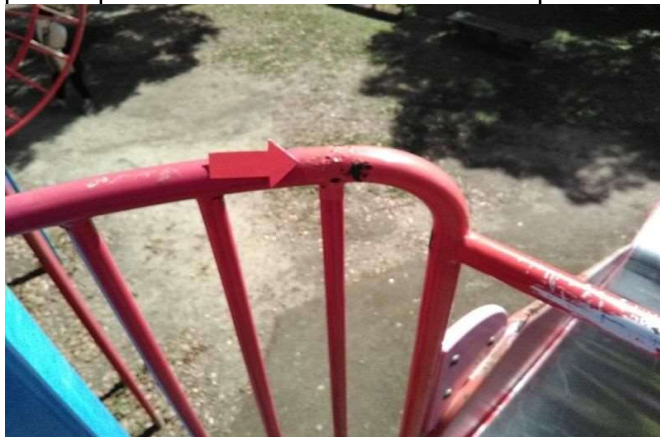

点検写真台帳

公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア			点検日	2022/10/18
施設	3	複合遊具(中) ①ワイド・らせんスライダー	総合	劣化	ハザード	ページ	29 / 75
			C	c	3		

写真No.	劣化 鉄・手すり・柵部 腐食がないか サビ 割れ	判定
169		b



写真No.	劣化 鉄・手すり・柵部 腐食がないか サビ 割れ	判定
170		b




写真No.	劣化 鉄・手すり・柵部 腐食がないか サビ 割れ	判定
171		b



写真No.	劣化 鉄・手すり・柵部 腐食がないか サビ 割れ	判定
172		b



写真No.	劣化 鉄・手すり・柵部 腐食がないか サビ 割れ	判定
173		b

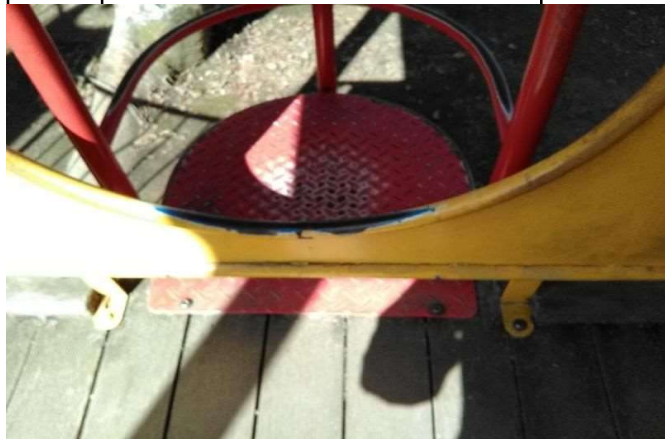


写真No.	劣化 鉄・手すり・柵部 ぐらつきがないか	判定
174		a



点検写真台帳

点検写真台帳									
公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア					点検日	2022/10/18
施設	3	複合遊具(中) ①ワイド・らせんスライダー	総合			劣化	ハザード	ページ	30 / 75
			C			c	3		

写真No.	劣化 鉄・手すり・柵部 ぐらつきがないか	判定
175		a

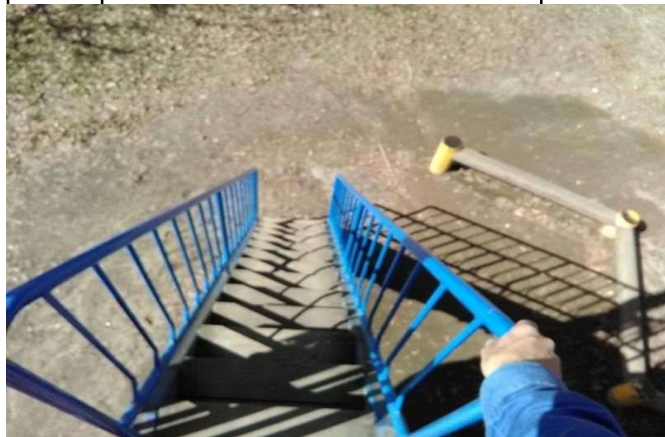

写真No.	劣化 鉄・床部 部位全景(外観状況・落下高さ等)	判定
176		



写真No.	劣化 鉄・床部 腐食がないか	判定
177		a



写真No.	劣化 鉄・床部 磨耗・へこみがないか 磨耗	判定
178		b



写真No.	劣化 鉄・床部 磨耗・へこみがないか 磨耗	判定
179		b



写真No.	劣化 鉄・登行部 部位全景(外観状況・落下高さ等)	判定
180		



点検写真台帳

点検写真台帳										
公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア					点検日	2022/10/18	
施設	3	複合遊具(中) ①ワイド・らせんスライダー				総合	劣化	ハザード	ページ	31 / 75
						C	c	3		

写真No.	劣化 鉄・登行部 部位全景(外観状況・落下高さ等)	判定
181		



写真No.	劣化 鉄・登行部 部位全景(外観状況・落下高さ等)	判定
182		



写真No.	劣化 鉄・登行部 部位全景(外観状況・落下高さ等)	判定
183		




写真No.	劣化 鉄・登行部 腐食がないか(地際部附近) サビ	判定
184		b



写真No.	劣化 鉄・登行部 腐食がないか(地際部附近) サビ	判定
185		b



写真No.	劣化 鉄・登行部 腐食がないか(地際部附近) サビ	判定
186		b

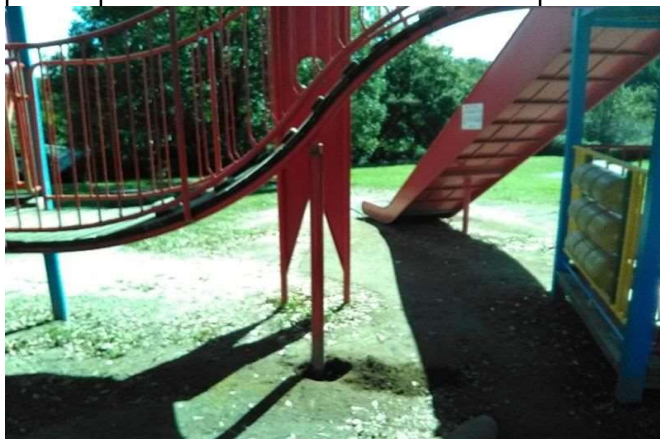

点検写真台帳

点検写真台帳									
公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア					点検日	2022/10/18
施設	3	複合遊具(中) ①ワイド・らせんスライダー	総合			劣化	ハザード	ページ	32 / 75
			C			c	3		

写真No.	劣化 サビ	鉄・登行部 腐食がないか(地際部附近)	判定
187			b



写真No.	劣化 サビ	鉄・登行部 腐食がないか(地際部附近)	判定
188			b



写真No.	劣化 サビ	鉄・登行部 腐食がないか(地際部附近)	判定
189			b




写真No.	劣化 サビ	鉄・登行部 腐食がないか(地際部附近)	判定
190			b



写真No.	劣化 サビ	鉄・登行部 腐食がないか(地際部附近)	判定
191			b




写真No.	劣化 サビ 塗装剥離	鉄・登行部 腐食がないか(ササラ・手すり)	判定
192			b

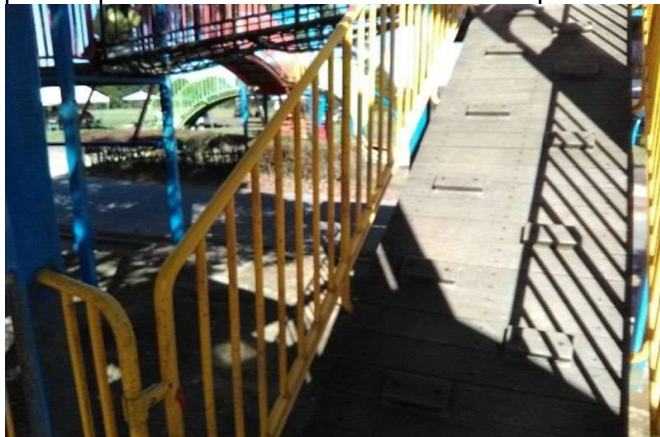


点検写真台帳

公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア			点検日	2022/10/18
施設	3	複合遊具(中) ①ワイド・らせんスライダー	総合	劣化	ハザード	ページ	33 / 75
			C	c	3		

写真No.	劣化 鉄・登行部 腐食がないか(ササラ・手すり) サビ 塗装剥離	判定
193		b

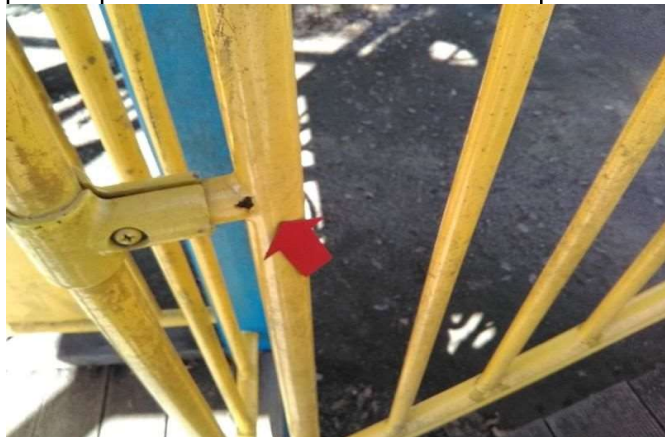

写真No.	劣化 鉄・登行部 腐食がないか(ササラ・手すり) サビ 塗装剥離	判定
194		b

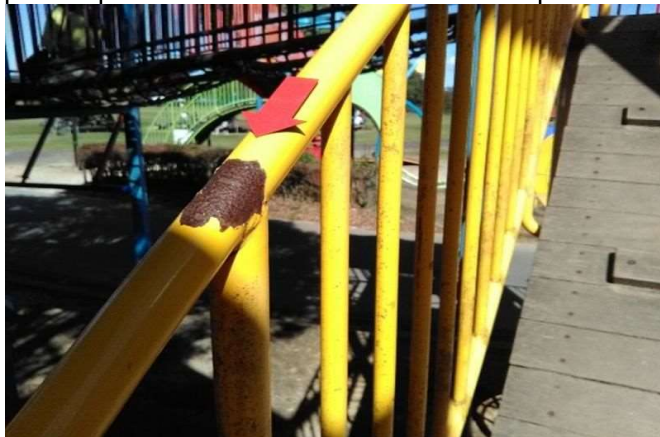

写真No.	劣化 鉄・登行部 腐食がないか(ササラ・手すり) サビ 塗装剥離	判定
195		b



写真No.	劣化 鉄・登行部 腐食がないか(ササラ・手すり) サビ 塗装剥離	判定
196		b



写真No.	劣化 鉄・登行部 腐食がないか(ササラ・手すり) サビ 塗装剥離	判定
197		b



写真No.	劣化 鉄・登行部 腐食がないか(ササラ・手すり) サビ 塗装剥離	判定
198		b



点検写真台帳

点検写真台帳									
公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア					点検日	2022/10/18
施設	3	複合遊具(中) ①ワイド・らせんスライダー	総合			劣化	ハザード	ページ	34 / 75
			C						


写真No.	劣化 鉄・登行部 腐食がないか(ササラ・手すり) サビ 塗装剥離	判定
199		b




写真No.	劣化 鉄・登行部 腐食がないか(ササラ・手すり) サビ 塗装剥離	判定
200		b




写真No.	劣化 鉄・登行部 腐食・磨耗がないか(踏板) 摩耗	判定
201		b

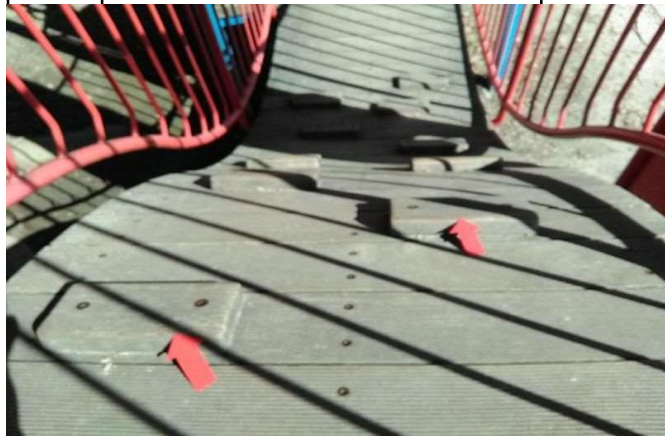


写真No.	劣化 鉄・登行部 腐食・磨耗がないか(踏板) 摩耗	判定
202		b

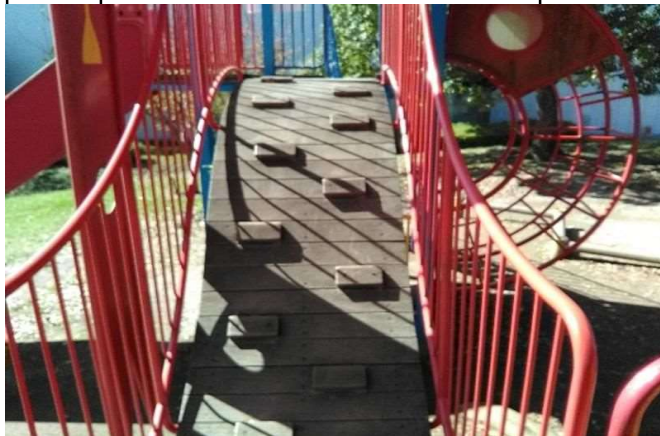

写真No.	劣化 鉄・登行部 腐食・磨耗がないか(踏板) 摩耗	判定
203		b

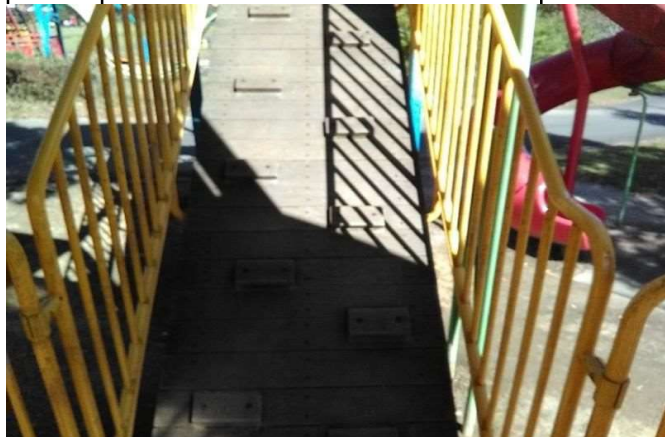


写真No.	劣化 鉄・登行部 腐食・磨耗がないか(踏板) 摩耗	判定
204		b

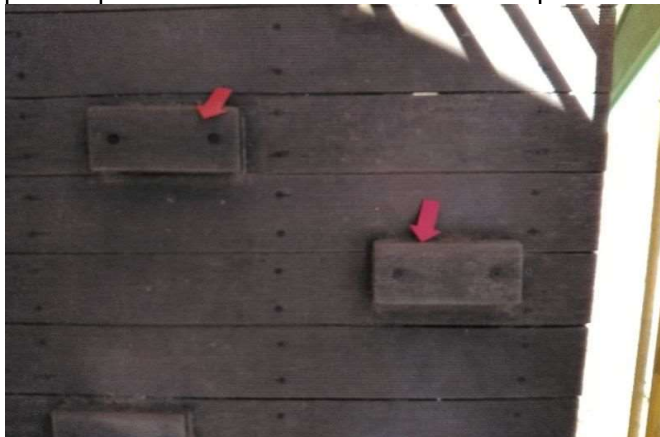

点検写真台帳

公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア			点検日	2022/10/18
施設	3	複合遊具(中) ①ワイド・らせんスライダー	総合	劣化	ハザード	ページ	35 / 75
			C	c	3		

写真No.	劣化 鉄・登行部 腐食・磨耗がないか(踏板) 摩耗	判定
205		b

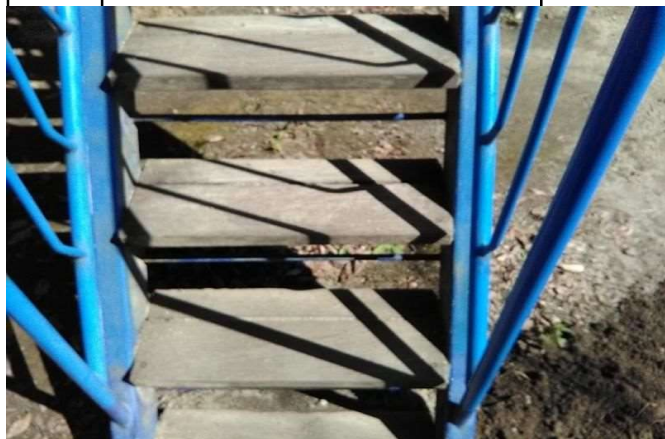

写真No.	劣化 鉄・登行部 腐食・磨耗がないか(踏板) 摩耗	判定
206		b




写真No.	劣化 鉄・登行部 腐食・磨耗がないか(踏板) 摩耗	判定
207	修繕済み	b



写真No.	劣化 鉄・登行部 腐食・磨耗がないか(踏板) 摩耗	判定
208	修繕済み	b



写真No.	劣化 鉄・登行部 ぐらつきがないか	判定
209		a

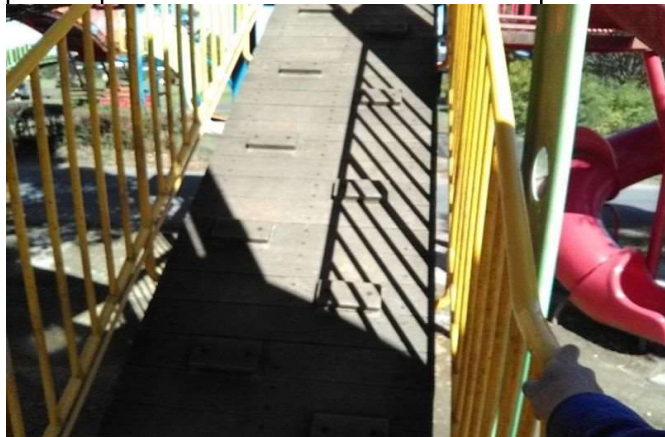

写真No.	劣化 鉄・登行部 ぐらつきがないか	判定
210		a

