

複 合 遊 具 定 期 点 検 表

(写真No. 1, 2)

管理番号 1

製品名	複合遊具(大) ①展望 デッキ・ローラースライ	所在 施設名	るるパーク(大分農業文化公 園)	住所	大分県杵築市山香町大字日指1-1		
点検社	タカオ株式会社			点検日	2022 年 10 月 14 日		
点検者	安全管理士 山吹 忠稔(1170033) 安全管理士 近藤 彰(1170034)			確認者	安全管理士 昼田 敏彦(1010335)		
製造社	タカオ 株式会社	S P 表示シール	有 ・ (無)	製品番号			
設置年月	2001 年 3 月 1 日	経過年月	21 年 7 月	落下高さ	4,500 mm		
構造部材1	スチール	構造部材2	木材 (その他)	消耗部材	ローラー		
対象年齢シール	有 ・ (無)	対象年齢	1歳～3歳 ・ 3歳～6歳 ・ 3歳～12歳 ・ 6歳～12歳 大人				

【安全領域】

点 検 項 目	点検器具	判定	写真No.	備 考
落下高さ600mmを超える時、全方向1,800mm以上。半分領域重複可	メジャー	2 合 ・ (否)	3～6	1,000
すべり台 滑り降り口方向は2,000mm以上。全領域重複不可	メジャー	2 合 ・ (否)	7	1,600
上部空間、落下高さ600mm以下 (1,500mm) 600mm超え (1,800mm)	メジャー	1 合 ・ (否)	8	
※ コンクリート・アスファルトなどの固い設置面でない	目視	3 (合) ・ 否		
※ くぼみ・段差・石ころなどの障害物がないこと	目視	1 合 ・ (否)	9～13	木の根等

【動線】

点 検 項 目	点検器具	判定	写真No.	備 考
動線および動線エリアの交差はないか	目視	3 (合) ・ 否		
足がかりや落下した際の障害物はないか	目視	2 合 ・ (否)	14, 15	
通行要素で足(踵)を挟み込むような30mmを超える隙間はないか	目視	2 (合) ・ 否		

【規準一般規定】 劣化点検のみの場合でも、劣化に伴う規準不適合項目がある場合は特記事項等で報告すること。

①頭部・胴体の挟み込み

点 検 項 目	点検器具	判定	写真No.	備 考
頭部・胴体の挟み込み (100～230mm)	器具A B	2 合 ・ (否)	16～20	
※落下により首へのダメージが想定される場合はハザードレベルを3とする	器具A B	3 (合) ・ 否		

②頭部または首の挟み込み

頭部または首の挟み込み (V字型開口部)	器具A B	3 (合) ・ 否		
----------------------	-------	-----------	--	--

③指の挟み込み

指の挟み込み (φ8～25mm)	器具E	2 合 ・ (否)	21～24	
------------------	-----	-----------	-------	--

④絡まり・引っ掛かり

絡まり・引っ掛かり (突出部や隙間)	目視	2 合 ・ (否)	25, 26, 27	
--------------------	----	-----------	------------	--

⑤衝突・転倒

衝突・転倒 (突出部や段差)	目視	1 合 ・ (否)		
衝突・転倒が想定される場合、衝撃緩和への配慮	目視	2 (合) ・ 否		

⑥ボルトナット類による突起

直接衝突の危険がある、ボルト・ナット類の突出対策	目視	2 合 ・ (否)	28～32	
--------------------------	----	-----------	-------	--

⑦鋭利な尖端・角・縁

点 検 項 目	点検器具	判定	写真No.	備 考
鋭利な尖端・角・縁	目視触診	1 合・ ☒ 否	33, 34	

⑧転落・落下

落下防止柵 700mm以上(踊場高さ2,000mm以下)	メジャー	2 ☒ 合・ ☐ 否	35~38	
落下防止柵1,100mm以上(踊場高さ2,000mm超え)	メジャー	2 合・ ☒ 否	39, 40	落下高3000超え、1200
手すり及び手すり子の形状	目視	2 ☒ 合・ ☐ 否		
手すり子のスキマ(100mm未満)	器具B	2 ☒ 合・ ☐ 否	41, 42, 43	

⑨階段・はしご(共通)

傾斜(90°)横棒はしご(75°)踏板はしご(50°)階段(15°)	傾斜計		44~49	51
落下高さ (幼児用)2,000mm以下(児童用)3,000mm以下	メジャー	2 ☒ 合・ ☐ 否	50~53	1450,1230、1295,3000
段差間には頭部・胴体の挟み込みがない	器具A B	2 ☒ 合・ ☐ 否	54~60	
手すり子には頭部・胴体の挟み込みがない	器具A B	2 ☒ 合・ ☐ 否	61~67	

⑨横棒はしご

横棒の長さ (幼児用)300mm以上(児童用)400mm以上	メジャー	1 ☒ 合・ ☐ 否	68, 69	480
直径 (幼児用)φ20~40mm (児童用)φ20~50mm	器具D	1 ☒ 合・ ☐ 否	70, 71	27
段差 (幼児用)305mm以下(児童用)305mm以下	メジャー	2 ☒ 合・ ☐ 否	72, 73	300

⑨踏み板はしご

奥行 (幼児用)170mm以上(児童用) 75mm以上(板無)	メジャー	1 ☒ 合・ ☐ 否	74~77	185
踏み板の長さ (幼児用)300mm以上(児童用)400mm以上	メジャー	1 ☒ 合・ ☐ 否	78~81	501
段差 (幼児用)220mm以下(児童用)305mm以下	メジャー	2 ☒ 合・ ☐ 否	82~85	180
手すり高さ(幼児用)500~800mm (児童用)500~800mm	メジャー	1 ☒ 合・ ☐ 否	86~89	801

⑨らせん階段

奥行(中央)(幼児用)170mm以上(児童用)170mm以上(板有・無)	メジャー	1 ☒ 合・ ☐ 否	90	225
奥行(内側)(幼児用)100mm以上(児童用)100mm以上(板有・無)	メジャー	2 合・ ☒ 否	91	85
有効幅員 (幼児用)500mm(300)以上(児童用)600mm(400)以上	メジャー	1 ☒ 合・ ☐ 否	92	735
段差 (幼児用)220mm以下(児童用)305mm以下	メジャー	2 ☒ 合・ ☐ 否	93	215
手すり高さ(幼児用)500~800mm (児童用)500~800mm	メジャー	1 合・ ☒ 否	94, 95	785,950
手すりは高低差に関係なく内外の両側に設置	目視	1 ☒ 合・ ☐ 否	96	

⑩救助対策

救助対策	目視	1 ☒ 合・ ☐ 否	97, 98	
------	----	---	--------	--

⑪基礎の設計

基礎の設計(基礎の天端 土かぶり100mm以上)	メジャー	1 合・ ☒ 否	99, 100, 101	基礎露出
基礎の露出がないこと	目視	2 合・ ☒ 否	102, 103, 104	基礎露出
* 露出基礎への直接落下が想定される場合はハザードレベルを3とする	目視	3 合・ ☒ 否	105, 106	基礎露出

落下高さは児童用では3,000mm以下	メジャー	3 合・ ☒ 否	107	4,500
---------------------	------	---	-----	-------

【劣化】

鉄・支柱部

点 検 項 目	点検器具	判定	写真No.	備 考
部位全景(外観状況・落下高さ等)			108	
腐食がないか(地際部附近)	目視打診	a・ ☒ b・c・d	109~113	サビ
腐食がないか(地際部附近以外)	目視打診	a・ ☒ b・c・d	114, 115	サビ
ぐらつきがないか	揺診	☒ a・b・c・d		
破損など(破損0ヶ所)	目視	☒ a・b・c・d		

鉄・梁部

部位全景(外観状況・落下高さ等)			116	
腐食がないか(金具附近)	目視打診	☒ a・b・c・d	117	
腐食がないか(金具附近以外)	目視打診	a・ ☒ b・c・d	118, 119	塗装剥離
破損など(破損0ヶ所)	目視	☒ a・b・c・d		

鉄・手すり・柵部

点 検 項 目	点検器具	判定	写真No.	備 考
部位全景（外観状況・落下高さ等）			120～123	
腐食がないか	目視打診	a・(b)・c・d	124～128	サビ
ぐらつきがないか	揺診	(a)・b・c・d		
破損など（破損 0 ケ所）	目視	(a)・b・c・d		

鉄・登行部

部位全景（外観状況・落下高さ等）			129, 130, 131	
腐食がないか（地際部附近）	目視打診	a・(b)・c・d	132, 133, 134	サビ
腐食がないか（ササラ・手すり）	目視打診	a・(b)・c・d	135, 136, 137	サビ
ぐらつきがないか	揺診	(a)・b・c・d		
破損など（破損 0 ケ所）	目視	(a)・b・c・d		

鉄・継手金具

部位全景（外観状況・落下高さ等）			138	
腐食がないか	目視打診	a・(b)・c・d	139	塗装剥離
ボルトの緩みがないか	打診触診	(a)・b・c・d		
破損・割れ（破損・割れ 0 ケ所）	目視	(a)・b・c・d		

木・支柱部

部位全景（外観状況・落下高さ等）			140	
破損など（破損 4 ケ所）	目視	a・b・(c)・d	141～144	化粧板腐朽

木・梁部

部位全景（外観状況・落下高さ等）			145, 146	
腐朽がないか（金具附近）	目視打診	a・b・(c)・d	147	腐朽
腐朽がないか（金具附近以外）	目視打診	a・(b)・c・d	148	腐朽
破損など（破損 0 ケ所）	目視	(a)・b・c・d		

木・手すり・柵部

部位全景（外観状況・落下高さ等）			149, 150, 151	
腐朽がないか	目視打診	a・(b)・c・d	152～155	腐朽
ぐらつきがないか	揺診	a・(b)・c・d	156～159	ぐらつき
破損など（破損 0 ケ所）	目視	(a)・b・c・d		

木・床部

部位全景（外観状況・落下高さ等）			160～164	
腐朽がないか	目視打診	a・(b)・c・d	165～169	腐朽
磨耗・へこみがないか	目視触診	a・(b)・c・d	170～174	磨耗
破損など（破損 1 ケ所）	目視	a・b・(c)・d	175～178	根太腐朽

木・登行部

部位全景（外観状況・落下高さ等）			179, 180	
腐朽・磨耗がないか（踏板）	目視打診	a・(b)・c・d	181, 182	腐朽・磨耗
ぐらつきがないか	揺診	(a)・b・c・d		
破損など（破損 0 ケ所）	目視	(a)・b・c・d		

基礎部・着地面部

ぐらつきがないか	揺診	(a)・b・c・d		
衝撃吸収材などの破損（破損 0 ケ所）	目視	(a)・b・c・d		

プラスチック系部材

部位全景（外観状況・落下高さ等）			183	
磨耗がないか	目視	(a)・b・c・d	184	
変色がないか	目視	a・(b)・c・d	185	変色
止め金具が緩んでないか	触診聴診	(a)・b・c・d		
破損など（破損 0 ケ所）	目視	(a)・b・c・d		

滑降部 1_すべり台

点 検 項 目	点検器具	判定	写真No.	備 考
部位全景（外観状況・落下高さ等）			186, 187	
腐食がないか（地際部附近）（全数点検）	目視打診	a・(b)・c・d	188～192	サビ
腐食がないか（滑降面・側面）（全数点検）	目視打診	a・(b)・c・d	193～197	サビ
摩耗がないか（滑降面・側面）	目視	a・(b)・c・d	198～201	摩耗
ローラーは異音がないか（全数点検）	触診	a・(b)・c・d		異音あり
ローラーは回転不良がないか（全数点検）	触診	(a)・b・c・d		
破損など（破損 1 ケ所）	目視	a・b・(c)・d	202, 203	樹脂パーツ破損

基礎部・着地面部 1_すべり台

ぐらつきがないか（全数点検）	揺診	(a)・b・c・d		
衝撃吸収材などの破損（破損 0 ケ所）	目視	(a)・b・c・d		

梁部 10_吊り橋・ネット渡り

部位全景（外観状況・落下高さ等）			204	
腐食がないか（金具附近）	目視打診	(a)・b・c・d	205	
腐食がないか（金具附近以外）	目視打診	a・(b)・c・d	206, 207	塗装剥離
破損など（破損 0 ケ所）	目視	(a)・b・c・d		

歩行部 10_吊り橋・ネット渡り

部位全景（外観状況・落下高さ等）			208	
腐食・腐朽がないか（全数点検）	目視打診	a・(b)・c・d	209, 210	腐朽
摩耗がないか	目視	a・(b)・c・d	211	摩耗
滑り易くなっていないか	目視触診	a・(b)・c・d	212	
角・突起がないか	触診	(a)・b・c・d		
ぐらつきがないか	揺診	(a)・b・c・d		
破損など（破損 1 ケ所）	目視	a・b・(c)・d	213, 214	端部腐朽

チェーン 10_吊り橋・ネット渡り

部位全景（外観状況・落下高さ等）			215	
腐食がないか	目視	a・(b)・c・d	216	サビ
磨耗がないか（取付部附近）	ノギス	a・(b)・c・d	217	7.5→6.5
磨耗がないか（取付部附近以外）	ノギス	a・(b)・c・d	218	7.5→7.0
止め金具が緩んでないか	触診	(a)・b・c・d		
破損など（破損 0 ケ所）	目視	(a)・b・c・d		

ワイヤーロープ 10_吊り橋・ネット渡り

部位全景（外観状況・落下高さ等）				
破損（破損 1 ケ所）	目視	a・b・(c)・d	219, 220, 221	ネット破損

基礎部・着地面部 10_吊り橋・ネット渡り

ぐらつきがないか	揺診	(a)・b・c・d		
衝撃吸収材などの破損（破損 0 ケ所）	目視	(a)・b・c・d		

屋根部

屋根材のはがれはないか	目視	a・(b)・c・d	222～225	腐食
雨もりの痕跡がないか	目視	(a)・b・c・d		
破損など（0 ケ所）	目視	(a)・b・c・d		

鉄・支柱部

部位全景（外観状況・落下高さ等）			226	
腐食がないか（地際部附近）	目視打診	a・(b)・c・d	227～230	サビ
腐食がないか（地際部附近以外）	目視打診	a・(b)・c・d	231～234	摩耗
ぐらつきがないか	揺診	(a)・b・c・d	235～238	
破損（破損 0 ケ所）	目視	(a)・b・c・d	239	

鉄・床部

部位全景（外観状況・落下高さ等）			240	
腐食がないか	目視打診	(a)・b・c・d	241～244	
磨耗・へこみがないか	目視触診	a・b・(c)・d	245～248	摩耗 カバー剥がれ
破損（破損 0 ケ所）	目視	(a)・b・c・d	249	

【規準】

登はん要素

点 検 項 目	点検器具	判定	写真No.	備 考
手すりの無い太鼓はしご・ネットクライマー・横棒はしご等を付けた時、踊り場側に手すり等を設ける	目視	2 (合) ・ 否	250	
大人が容易に救助できない高さの踊り場には、登はん運動要素だけでなく階段・はしごを設けることが望ましい	目視	1 (合) ・ 否	251	
屋根部				
屋根に容易に登れない構造とする	目視	3 合 ・ (否)	252～255	トンネルは否
出発部 1_すべり台				
滑降部と同幅以上、奥行300mm以上の水平部がある	メジャー	1 (合) ・ 否	256～259	
出発部と滑降部との継ぎ目は有害な段差や隙間のないこと	目視	3 (合) ・ 否	260～263	
着座姿勢に導くガイドバーを設ける(落下高さ>600の時)	目視	2 (合) ・ 否	264～267	
滑降部 1_すべり台				
安全な滑降姿勢が維持でき、確実に着地できる構造	目視	2 (合) ・ 否	268～271	
傾斜角度は45°(60°)以下とし、平均で35°以下とする	傾斜計	2 (合) ・ 否	272～276	
カーブの場合はバンク等の飛び出し防止対策がある	傾斜計	2 (合) ・ 否	277, 278, 279	
滑降面 1_すべり台				
安全を阻害するようなへこみや突起物などがないこと	触診	2 (合) ・ 否	280～283	
利用による磨耗及び衝撃に十分耐えられるものとする	目視	1 (合) ・ 否	284～287	
有効幅は、幼児用300mm以上、児童用360mm以上	器具C	1 (合) ・ 否	288～291	945,440
側壁 1_すべり台				
落下高さ>1,500mm、側壁の高さは150mm以上	器具C	2 (合) ・ 否	292～295	230,265
継ぎ目が生じる時は、隙間・段差が無く滑らかな表面仕上げ	触診	2 (合) ・ 否	296, 297	
落下高さ2,000mmを超える時、側壁とは別に落下防止対策をする	目視	2 (合) ・ 否	298, 299	
内面は安全を阻害するようなへこみや突起物などがないこと	触診	2 (合) ・ 否	300～303	
減速部 1_すべり台				
減速部の長さは安全に着地できる長さとする	メジャー	2 (合) ・ 否	304～307	
減速部は水が溜まらない構造とする	傾斜計	1 (合) ・ 否	308～311	
減速部の末端は丸みをつけるか、曲面で仕上げる	目視	2 (合) ・ 否	312～315	
傾斜変化部の曲率半径は、R = 750mm以上とする	器具C	1 (合) ・ 否	316～319	
着地面から終端上端部までの高さは児童用150～380mm	メジャー	1 (合) ・ 否	320～323	155,155

点検写真台帳

点検写真台帳									
公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア					点検日	2022/10/14
施設	1	複合遊具(大) ①展望デッキ・ローラースライダー側	総合			劣化	ハザード	ページ	1 / 54
			C			c	3		

写真No.	全景	判定
1		



写真No.	落下高さ 4500mm	判定
2		



写真No.	安全領域 落下高さ600mmを超える時、全方向 1,800mm以上。半分領域重複可 1000	判定
3		否2



写真No.	安全領域 落下高さ600mmを超える時、全方向 1,800mm以上。半分領域重複可 1000	判定
4		否2



写真No.	安全領域 落下高さ600mmを超える時、全方向 1,800mm以上。半分領域重複可 1000	判定
5		否2



写真No.	安全領域 落下高さ600mmを超える時、全方向 1,800mm以上。半分領域重複可 1000	判定
6		否2



点検写真台帳

公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア			点検日	2022/10/14
施設	1	複合遊具(大) ①展望デッキ・ローラースライダー側	総合	劣化	ハザード	ページ	2 / 54
			C	c	3		

写真No.	安全領域 すべり台 滑り降り口方向は2,000mm以上。全領域重複不可 1600	判定
7		否2



写真No.	安全領域 上部空間、落下高さ600mm以下(1,500mm) 600mm超え(1,800mm)	判定
8		否1



写真No.	安全領域 ※ くぼみ・段差・石ころなどの障害物がないこと 木の根等	判定
9		否1



写真No.	安全領域 ※ くぼみ・段差・石ころなどの障害物がないこと 木の根等	判定
10		否1



写真No.	安全領域 ※ くぼみ・段差・石ころなどの障害物がないこと 木の根等	判定
11		否1



写真No.	安全領域 ※ くぼみ・段差・石ころなどの障害物がないこと 木の根等	判定
12		否1



点検写真台帳

公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア			点検日	2022/10/14
施設	1	複合遊具(大) ①展望デッキ・ローラースライダー側	総合	劣化	ハザード	ページ	3 / 54
			C	c	3		

写真No.	安全領域 ※ くぼみ・段差・石ころなどの障害物がないこと 木の根等	判定
13		否1



写真No.	動線 足がかりや落下した際の障害物はないか	判定
14		否2



写真No.	動線 足がかりや落下した際の障害物はないか	判定
15		否2



写真No.	規準一般規定 ①頭部・胴体の挟み込み 頭部・胴体の挟み込み(100～230mm)	判定
16		否2



写真No.	規準一般規定 ①頭部・胴体の挟み込み 頭部・胴体の挟み込み(100～230mm)	判定
17		否2




写真No.	規準一般規定 ①頭部・胴体の挟み込み 頭部・胴体の挟み込み(100～230mm)	判定
18		否2



点検写真台帳

公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア			点検日	2022/10/14
施設	1	複合遊具(大) ①展望デッキ・ローラースライダー側	総合	劣化	ハザード	ページ	4 / 54
			C	c	3		

写真No.	規準一般規定 ①頭部・胴体の挟み込み 頭部・胴体の挟み込み(100～230mm)	判定
19		否2

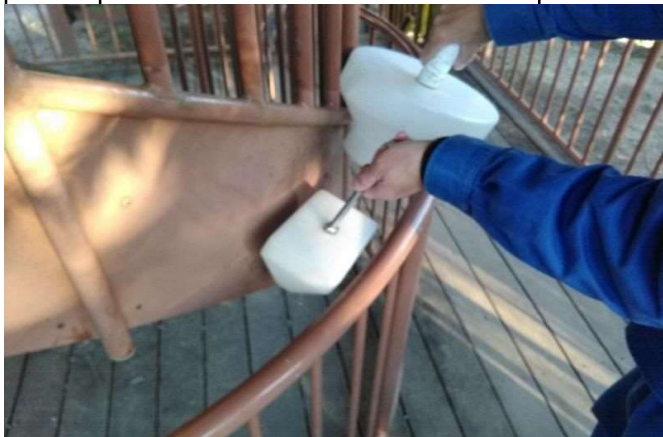

写真No.	規準一般規定 ①頭部・胴体の挟み込み 頭部・胴体の挟み込み(100～230mm)	判定
20		否2



写真No.	規準一般規定 ③指の挟み込み 指の挟み込み(φ8～25mm)	判定
21		否2



写真No.	規準一般規定 ③指の挟み込み 指の挟み込み(φ8～25mm)	判定
22		否2



写真No.	規準一般規定 ③指の挟み込み 指の挟み込み(φ8～25mm)	判定
23		否2




写真No.	規準一般規定 ③指の挟み込み 指の挟み込み(φ8～25mm)	判定
24		否2




点検写真台帳

公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア			点検日	2022/10/14
施設	1	複合遊具(大) ①展望デッキ・ローラースライダー側	総合	劣化	ハザード	ページ	5 / 54
			C	c	3		

写真No.	規準一般規定 ④絡まり・引っ掛かり 絡まり・引っ掛かり(突出部や隙間)	判定
25		否2

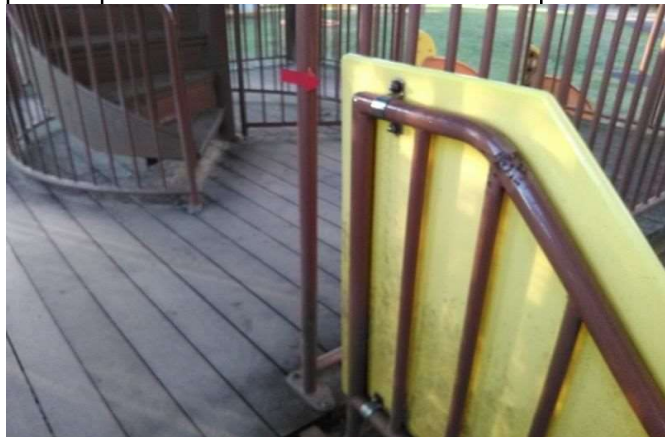

写真No.	規準一般規定 ④絡まり・引っ掛かり 絡まり・引っ掛かり(突出部や隙間)	判定
26		否2

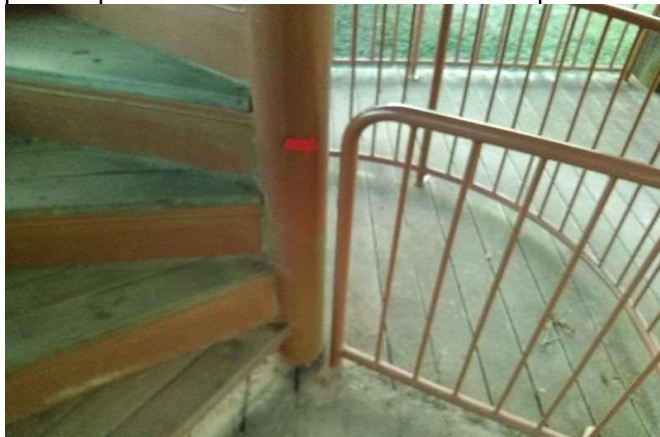

写真No.	規準一般規定 ④絡まり・引っ掛かり 絡まり・引っ掛かり(突出部や隙間)	判定
27		否2



写真No.	規準一般規定 ⑥ボルトナット類による突起 直接衝突の危険がある、ボルト・ナット類の突出対策	判定
28		否2



写真No.	規準一般規定 ⑥ボルトナット類による突起 直接衝突の危険がある、ボルト・ナット類の突出対策	判定
29		否2



写真No.	規準一般規定 ⑥ボルトナット類による突起 直接衝突の危険がある、ボルト・ナット類の突出対策	判定
30		否2



点検写真台帳

公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア			点検日	2022/10/14
施設	1	複合遊具(大) ①展望デッキ・ローラースライダー側	総合	劣化	ハザード	ページ	6 / 54
			C	c	3		

写真No.	規準一般規定 ⑥ボルトナット類による突起 直接衝突の危険がある、ボルト・ナット類の突出対策	判定
31		否2



写真No.	規準一般規定 ⑥ボルトナット類による突起 直接衝突の危険がある、ボルト・ナット類の突出対策	判定
32		否2



写真No.	規準一般規定 ⑦鋭利な尖端・角・縁 鋭利な尖端・角・縁	判定
33		否1



写真No.	規準一般規定 ⑦鋭利な尖端・角・縁 鋭利な尖端・角・縁	判定
34		否1



写真No.	規準一般規定 ⑧転落・落下 落下防止柵 700mm以上(踊場高さ2,000mm以下)	判定
35		合




写真No.	規準一般規定 ⑧転落・落下 落下防止柵 700mm以上(踊場高さ2,000mm以下)	判定
36		合



点検写真台帳

公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア			点検日	2022/10/14
施設	1	複合遊具(大) ①展望デッキ・ローラースライダー側	総合	劣化	ハザード	ページ	7 / 54
			C	c	3		

写真No.	規準一般規定 ⑧転落・落下 落下防止柵 700mm以上(踊場高さ2,000mm以下)	判定
37		合

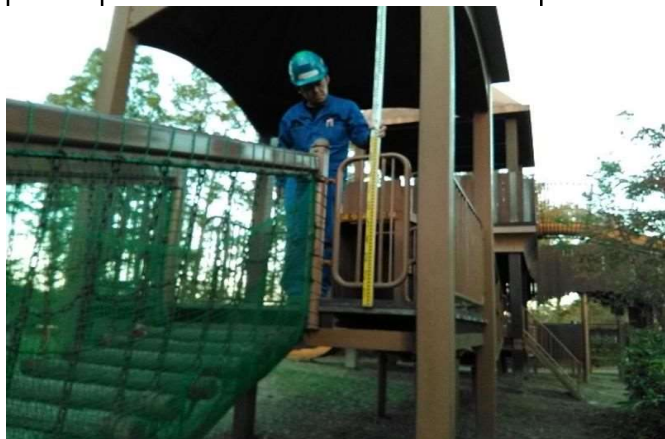

写真No.	規準一般規定 ⑧転落・落下 落下防止柵 700mm以上(踊場高さ2,000mm以下)	判定
38		合



写真No.	規準一般規定 ⑧転落・落下 落下防止柵1,100mm以上(踊場高さ2,000mm超え) 落下高3000超え、1200	判定
39		否2



写真No.	規準一般規定 ⑧転落・落下 落下防止柵1,100mm以上(踊場高さ2,000mm超え) 落下高3000超え、1200	判定
40		否2



写真No.	規準一般規定 ⑧転落・落下 手すり子のスキマ (100mm未満)	判定
41		合



写真No.	規準一般規定 ⑧転落・落下 手すり子のスキマ (100mm未満)	判定
42		合



点検写真台帳

公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア					点検日	2022/10/14
施設	1	複合遊具(大) ①展望デッキ・ローラースライダー側	総合			劣化	ハザード	ページ	8 / 54
			C						

写真No.	規準一般規定 ⑧転落・落下 手すり子のスキマ (100mm未満)	判定
43		合



写真No.	規準一般規定 ⑨階段・はしご(共通) 傾斜 (90°)横棒はしご(75°)踏板はしご(50°)階段 (15°) 51.1	判定
44		



写真No.	規準一般規定 ⑨階段・はしご(共通) 傾斜 (90°)横棒はしご(75°)踏板はしご(50°)階段 (15°) 51.1	判定
45		



写真No.	規準一般規定 ⑨階段・はしご(共通) 傾斜 (90°)横棒はしご(75°)踏板はしご(50°)階段 (15°) 51.1	判定
46		



写真No.	規準一般規定 ⑨階段・はしご(共通) 傾斜 (90°)横棒はしご(75°)踏板はしご(50°)階段 (15°) 51.1	判定
47		



写真No.	規準一般規定 ⑨階段・はしご(共通) 傾斜 (90°)横棒はしご(75°)踏板はしご(50°)階段 (15°) 51.1	判定
48		



点検写真台帳

公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア			点検日	2022/10/14
施設	1	複合遊具(大) ①展望デッキ・ローラースライダー側	総合	劣化	ハザード	ページ	9 / 54
			C	c	3		

写真No.	規準一般規定 ⑨階段・はしご(共通) 傾斜 (90°)横棒はしご(75°)踏板はしご(50°)階段 (15°) 51.1	判定
49		



写真No.	規準一般規定 ⑨階段・はしご(共通) 落下高さ (幼児用)2,000mm以下(児童用)3,000mm以下 1450.1230、1295,3000	判定
50		合



写真No.	規準一般規定 ⑨階段・はしご(共通) 落下高さ (幼児用)2,000mm以下(児童用)3,000mm以下 1450.1230、1295,3000	判定
51		合



写真No.	規準一般規定 ⑨階段・はしご(共通) 落下高さ (幼児用)2,000mm以下(児童用)3,000mm以下 1450.1230、1295,3000	判定
52		合



写真No.	規準一般規定 ⑨階段・はしご(共通) 落下高さ (幼児用)2,000mm以下(児童用)3,000mm以下 1450.1230、1295,3000	判定
53		合



写真No.	規準一般規定 ⑨階段・はしご(共通) 段差間には 頭部・胴体の挟み込みがない	判定
54		合



点検写真台帳

公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア			点検日	2022/10/14
施設	1	複合遊具(大) ①展望デッキ・ローラースライダー側	総合	劣化	ハザード	ページ	10 / 54
			C	c	3		

写真No.	規準一般規定 ⑨階段・はしご(共通) 段差間には頭部・胴体の挟み込みがない	判定
55		合



写真No.	規準一般規定 ⑨階段・はしご(共通) 段差間には頭部・胴体の挟み込みがない	判定
56		合



写真No.	規準一般規定 ⑨階段・はしご(共通) 段差間には頭部・胴体の挟み込みがない	判定
57		合




写真No.	規準一般規定 ⑨階段・はしご(共通) 段差間には頭部・胴体の挟み込みがない	判定
58		合



写真No.	規準一般規定 ⑨階段・はしご(共通) 段差間には頭部・胴体の挟み込みがない	判定
59		合



写真No.	規準一般規定 ⑨階段・はしご(共通) 段差間には頭部・胴体の挟み込みがない	判定
60		合

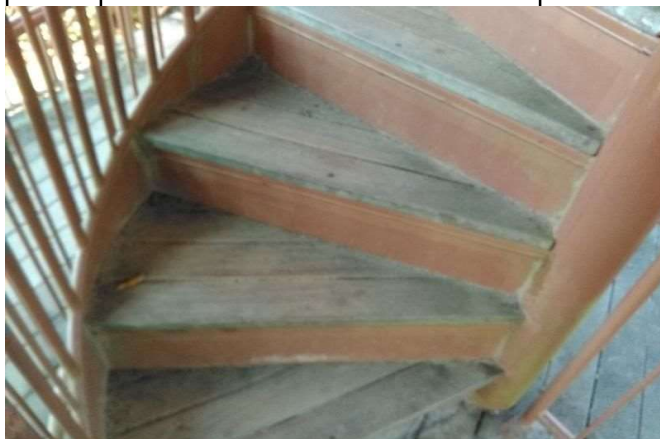

点検写真台帳

公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア			点検日	2022/10/14
施設	1	複合遊具(大) ①展望デッキ・ローラースライダー側	総合	劣化	ハザード	ページ	11 / 54
			C	c	3		

写真No.	規準一般規定 ⑨階段・はしご(共通) 手すり子 には頭部・胴体の挟み込みがない	判定
61		合



写真No.	規準一般規定 ⑨階段・はしご(共通) 手すり子 には頭部・胴体の挟み込みがない	判定
62		合




写真No.	規準一般規定 ⑨階段・はしご(共通) 手すり子 には頭部・胴体の挟み込みがない	判定
63		合



写真No.	規準一般規定 ⑨階段・はしご(共通) 手すり子 には頭部・胴体の挟み込みがない	判定
64		合



写真No.	規準一般規定 ⑨階段・はしご(共通) 手すり子 には頭部・胴体の挟み込みがない	判定
65		合

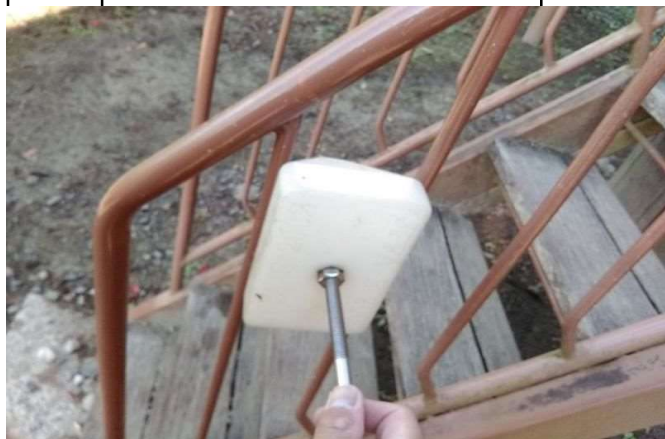


写真No.	規準一般規定 ⑨階段・はしご(共通) 手すり子 には頭部・胴体の挟み込みがない	判定
66		合



点検写真台帳

公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア			点検日	2022/10/14
施設	1	複合遊具(大) ①展望デッキ・ローラースライダー側	総合	劣化	ハザード	ページ	12 / 54
			C	c	3		

写真No.	規準一般規定 ⑨階段・はしご(共通) 手すり子 には頭部・胴体の挟み込みがない	判定
67		合

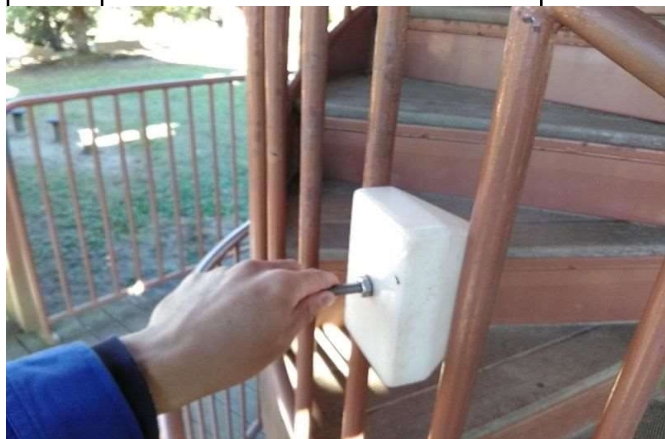

写真No.	規準一般規定 ⑨横棒はしご 横棒の長さ (幼 児用)300mm以上(児童用)400mm以上 480	判定
68		合



写真No.	規準一般規定 ⑨横棒はしご 横棒の長さ (幼 児用)300mm以上(児童用)400mm以上 480	判定
69		合



写真No.	規準一般規定 ⑨横棒はしご 直径 (幼児 用)φ20~40mm (児童用)φ20~50mm 27	判定
70		合



写真No.	規準一般規定 ⑨横棒はしご 直径 (幼児 用)φ20~40mm (児童用)φ20~50mm 27	判定
71		合



写真No.	規準一般規定 ⑨横棒はしご 段差 (幼児 用)305mm以下(児童用)305mm以下 300	判定
72		合



点検写真台帳

公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア			点検日	2022/10/14
施設	1	複合遊具(大) ①展望デッキ・ローラースライダー側	総合	劣化	ハザード	ページ	13 / 54
			C	c	3		

写真No.	規準一般規定 ⑨横棒はしご 段差 (幼児用)305mm以下(児童用)305mm以下 300	判定
73		合



写真No.	規準一般規定 ⑨踏み板はしご 奥行 (幼児用)170mm以上(児童用) 75mm以上(板無) 185.240	判定
74		合



写真No.	規準一般規定 ⑨踏み板はしご 奥行 (幼児用)170mm以上(児童用) 75mm以上(板無) 185.240	判定
75		合



写真No.	規準一般規定 ⑨踏み板はしご 奥行 (幼児用)170mm以上(児童用) 75mm以上(板無) 185.240	判定
76		合



写真No.	規準一般規定 ⑨踏み板はしご 奥行 (幼児用)170mm以上(児童用) 75mm以上(板無) 185.240	判定
77		合




写真No.	規準一般規定 ⑨踏み板はしご 踏み板の長さ (幼児用)300mm以上(児童用)400mm以上 500.500	判定
78		合



点検写真台帳

公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア			点検日	2022/10/14
施設	1	複合遊具(大) ①展望デッキ・ローラースライダー側	総合	劣化	ハザード	ページ	14 / 54
			C	c	3		

写真No.	規準一般規定 ⑨踏み板はしご 踏み板の長さ (幼児用)300mm以上(児童用)400mm以上 500.500	判定
79		合

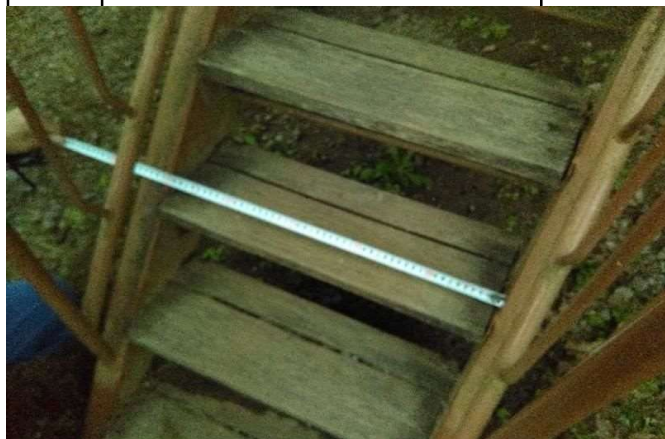

写真No.	規準一般規定 ⑨踏み板はしご 踏み板の長さ (幼児用)300mm以上(児童用)400mm以上 500.500	判定
80		合




写真No.	規準一般規定 ⑨踏み板はしご 踏み板の長さ (幼児用)300mm以上(児童用)400mm以上 500.500	判定
81		合



写真No.	規準一般規定 ⑨踏み板はしご 段差 (幼児用)220mm以下(児童用)305mm以下 180.190	判定
82		合



写真No.	規準一般規定 ⑨踏み板はしご 段差 (幼児用)220mm以下(児童用)305mm以下 180.190	判定
83		合

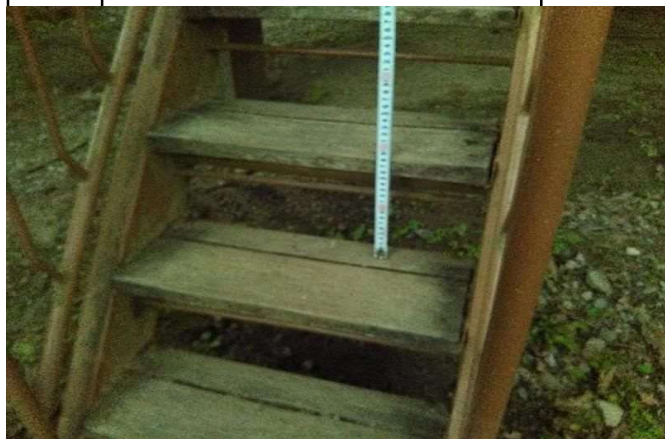


写真No.	規準一般規定 ⑨踏み板はしご 段差 (幼児用)220mm以下(児童用)305mm以下 180.190	判定
84		合



点検写真台帳

公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア			点検日	2022/10/14
施設	1	複合遊具(大) ①展望デッキ・ローラースライダー側	総合	劣化	ハザード	ページ	15 / 54
			C	c	3		


写真No.	規準一般規定 ⑨踏み板はしご 段差 (幼児用)220mm以下(児童用)305mm以下 180.190	判定
85		合

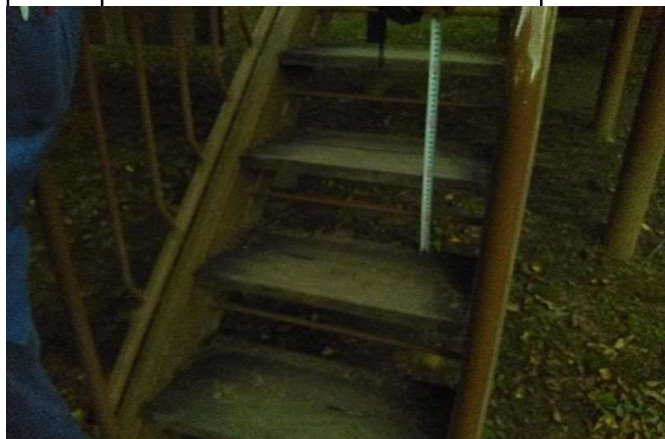

写真No.	規準一般規定 ⑨踏み板はしご 手すり高さ(幼児用)500～800mm (児童用)500～800mm 800.800	判定
86		合




写真No.	規準一般規定 ⑨踏み板はしご 手すり高さ(幼児用)500～800mm (児童用)500～800mm 800.800	判定
87		合

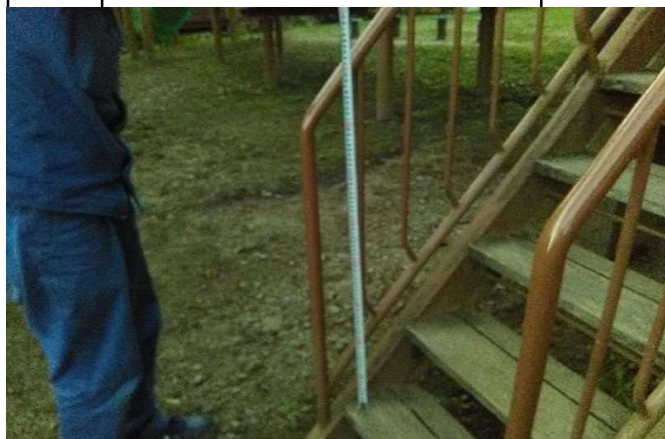

写真No.	規準一般規定 ⑨踏み板はしご 手すり高さ(幼児用)500～800mm (児童用)500～800mm 800.800	判定
88		合



写真No.	規準一般規定 ⑨踏み板はしご 手すり高さ(幼児用)500～800mm (児童用)500～800mm 800.800	判定
89		合

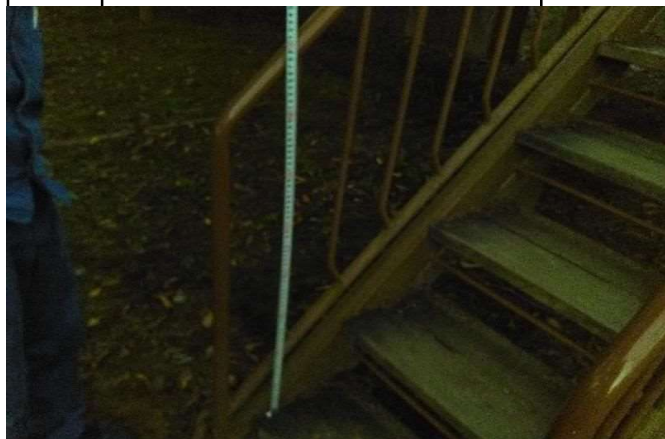

写真No.	規準一般規定 ⑨らせん階段 奥行(中央)(幼児用)170mm以上(児童用)170mm以上(板有・無) 225	判定
90		合



点検写真台帳

公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア			点検日	2022/10/14
施設	1	複合遊具(大) ①展望デッキ・ローラースライダー側	総合	劣化	ハザード	ページ	16 / 54
			C	c	3		

写真No.	規準一般規定 ⑨らせん階段 奥行(内側)(幼児用)100mm以上(児童用)100mm以上(板有・無) 85	判定
91		否2



写真No.	規準一般規定 ⑨らせん階段 有効幅員 (幼児用)500mm(300)以上(児童用)600mm(400)以上 735	判定
92		合




写真No.	規準一般規定 ⑨らせん階段 段差 (幼児用)220mm以下(児童用)305mm以下 215	判定
93		合



写真No.	規準一般規定 ⑨らせん階段 手すり高さ(幼児用)500～800mm (児童用)500～800mm 785,950	判定
94		否1



写真No.	規準一般規定 ⑨らせん階段 手すり高さ(幼児用)500～800mm (児童用)500～800mm 785,950	判定
95		否1

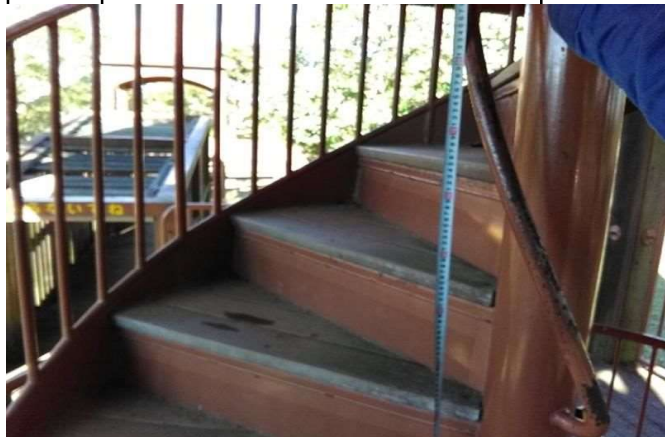


写真No.	規準一般規定 ⑨らせん階段 手すりは高低差に関係なく内外の両側に設置	判定
96		合



点検写真台帳

公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア			点検日	2022/10/14
施設	1	複合遊具(大) ①展望デッキ・ローラースライダー側	総合	劣化	ハザード	ページ	17 / 54
			C	c	3		

写真No.	規準一般規定 ⑩救助対策 救助対策	判定
97		合

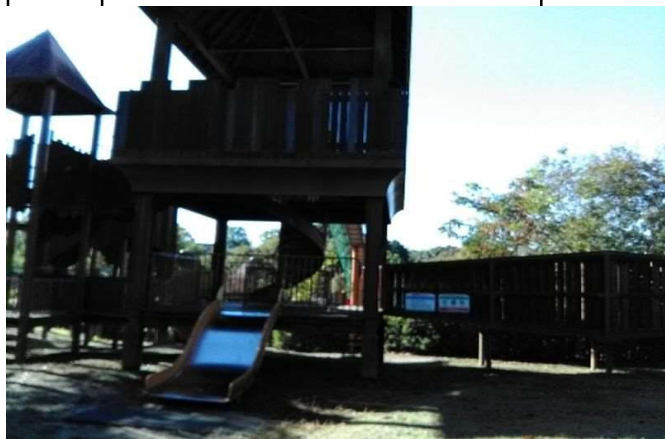

写真No.	規準一般規定 ⑩救助対策 救助対策	判定
98		合



写真No.	規準一般規定 ⑪基礎の設計 基礎の設計(基礎の天端 土かぶり100mm以上) 基礎露出	判定
99		否1



写真No.	規準一般規定 ⑪基礎の設計 基礎の設計(基礎の天端 土かぶり100mm以上) 基礎露出	判定
100		否1



写真No.	規準一般規定 ⑪基礎の設計 基礎の設計(基礎の天端 土かぶり100mm以上) 基礎露出	判定
101		否1



写真No.	規準一般規定 ⑪基礎の設計 基礎の露出がないこと 基礎露出	判定
102		否2



点検写真台帳								
公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア				点検日	2022/10/14
施設	1	複合遊具(大) ①展望デッキ・ローラースライダー側	総合	劣化	ハザード	ページ	18 / 54	
			C	c	3			

写真No.	規準一般規定 ①基礎の設計 基礎の露出がないこと 基礎露出	判定
103		否2



写真No.	規準一般規定 ①基礎の設計 基礎の露出がないこと 基礎露出	判定
104		否2




写真No.	規準一般規定 ①基礎の設計 *露出基礎への直接落下が想定される場合はハザードレベルを3とする 基礎露出	判定
105		否3



写真No.	規準一般規定 ①基礎の設計 *露出基礎への直接落下が想定される場合はハザードレベルを3とする 基礎露出	判定
106		否3



写真No.	規準一般規定 落下高さは児童用では3,000mm以下 4500	判定
107		否3

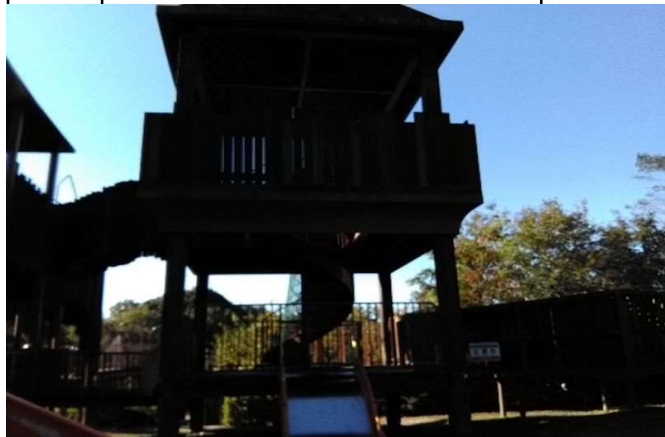

写真No.	劣化 鉄・支柱部 部位全景(外観状況・落下高さ等)	判定
108		



点検写真台帳

公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア			点検日	2022/10/14
施設	1	複合遊具(大) ①展望デッキ・ローラースライダー側	総合	劣化	ハザード	ページ	19 / 54
			C	c	3		

写真No.	劣化 サビ	鉄・支柱部 腐食がないか(地際部附近)	判定
109			b



写真No.	劣化 サビ	鉄・支柱部 腐食がないか(地際部附近)	判定
110			b



写真No.	劣化 サビ	鉄・支柱部 腐食がないか(地際部附近)	判定
111			b



写真No.	劣化 サビ	鉄・支柱部 腐食がないか(地際部附近)	判定
112			b



写真No.	劣化 サビ	鉄・支柱部 腐食がないか(地際部附近)	判定
113			b



写真No.	劣化 サビ	鉄・支柱部 腐食がないか(地際部附近以外)	判定
114			b



点検写真台帳

公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア			点検日	2022/10/14
施設	1	複合遊具(大) ①展望デッキ・ローラースライダー側	総合	劣化	ハザード	ページ	20 / 54
			C	c	3		

写真No.	劣化 鉄・支柱部 腐食がないか(地際部附近以外) サビ	判定
115		b



写真No.	劣化 鉄・梁部 部位全景(外観状況・落下高さ等)	判定
116		



写真No.	劣化 鉄・梁部 腐食がないか(金具附近)	判定
117		a



写真No.	劣化 鉄・梁部 腐食がないか(金具附近以外) 塗装剥離	判定
118		b



写真No.	劣化 鉄・梁部 腐食がないか(金具附近以外) 塗装剥離	判定
119		b



写真No.	劣化 鉄・手すり・柵部 部位全景(外観状況・落下高さ等)	判定
120		



点検写真台帳

公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア			点検日	2022/10/14
施設	1	複合遊具(大) ①展望デッキ・ローラースライダー側	総合	劣化	ハザード	ページ	21 / 54
			C	c	3		


写真No.	劣化 鉄・手すり・柵部 部位全景(外観状況・落下高さ等)	判定
121		



写真No.	劣化 鉄・手すり・柵部 部位全景(外観状況・落下高さ等)	判定
122		



写真No.	劣化 鉄・手すり・柵部 部位全景(外観状況・落下高さ等)	判定
123		

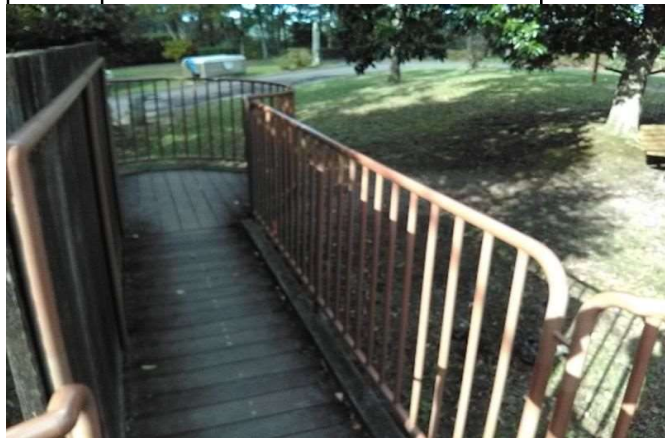

写真No.	劣化 鉄・手すり・柵部 腐食がないか サビ	判定
124		b



写真No.	劣化 鉄・手すり・柵部 腐食がないか サビ	判定
125		b



写真No.	劣化 鉄・手すり・柵部 腐食がないか サビ	判定
126		b



点検写真台帳

公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア			点検日	2022/10/14
施設	1	複合遊具(大) ①展望デッキ・ローラースライダー側	総合	劣化	ハザード	ページ	22 / 54
			C	c	3		

写真No.	劣化 鉄・手すり・柵部 腐食がないか サビ	判定
127		b



写真No.	劣化 鉄・手すり・柵部 腐食がないか サビ	判定
128		b



写真No.	劣化 鉄・登行部 部位全景(外観状況・落下高さ等)	判定
129		



写真No.	劣化 鉄・登行部 部位全景(外観状況・落下高さ等)	判定
130		



写真No.	劣化 鉄・登行部 部位全景(外観状況・落下高さ等)	判定
131		



写真No.	劣化 鉄・登行部 腐食がないか(地際部附近) サビ	判定
132		b



点検写真台帳

公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア			点検日	2022/10/14
施設	1	複合遊具(大) ①展望デッキ・ローラースライダー側	総合	劣化	ハザード	ページ	23 / 54
			C	c	3		

写真No.	劣化 サビ	鉄・登行部 腐食がないか(地際部附近)	判定
133			b



写真No.	劣化 サビ	鉄・登行部 腐食がないか(地際部附近)	判定
134			b



写真No.	劣化 サビ	鉄・登行部 腐食がないか(ササラ・手すり)	判定
135			b



写真No.	劣化 サビ	鉄・登行部 腐食がないか(ササラ・手すり)	判定
136			b



写真No.	劣化 サビ	鉄・登行部 腐食がないか(ササラ・手すり)	判定
137			b



写真No.	劣化 サビ	鉄・継手金具 部位全景(外観状況・落下高さ等)	判定
138			



点検写真台帳

公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア			点検日	2022/10/14
施設	1	複合遊具(大) ①展望デッキ・ローラースライダー側	総合	劣化	ハザード	ページ	24 / 54
			C	c	3		

写真No.	劣化 鉄・継手金具 腐食がないか 塗装剥離	判定
139		b



写真No.	劣化 木・支柱部 部位全景(外観状況・落下高さ等)	判定
140		



写真No.	劣化 木・支柱部 破損など(破損4ヶ所) 化粧板腐朽	判定
141		c



写真No.	劣化 木・支柱部 破損など(破損4ヶ所) 化粧板腐朽	判定
142		c



写真No.	劣化 木・支柱部 破損など(破損4ヶ所) 化粧板腐朽	判定
143		c



写真No.	劣化 木・支柱部 破損など(破損4ヶ所) 化粧板腐朽	判定
144		c



点検写真台帳

公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア			点検日	2022/10/14
施設	1	複合遊具(大) ①展望デッキ・ローラースライダー側	総合	劣化	ハザード	ページ	25 / 54
			C	c	3		

写真No.	劣化 木・梁部 部位全景(外観状況・落下高さ等)	判定
145		



写真No.	劣化 木・梁部 部位全景(外観状況・落下高さ等)	判定
146		



写真No.	劣化 木・梁部 腐朽がないか(金具附近) 腐朽	判定
147		c



写真No.	劣化 木・梁部 腐朽がないか(金具附近以外) 腐朽	判定
148		b



写真No.	劣化 木・手すり・柵部 部位全景(外観状況・落下高さ等)	判定
149		



写真No.	劣化 木・手すり・柵部 部位全景(外観状況・落下高さ等)	判定
150		

