

特別遊具定期点検表

(写真No. 1, 2)

管理番号

8

製品名	ゆらゆら棒	所在 施設名	るるパーク(大分農業文化公園)	住所	大分県杵築市山香町大字日指1-1
点検社	タカオ株式会社			点検日	2022 年 10 月 18 日
点検者	安全管理士 山吹 忠稔(1170033) 安全管理士 近藤 彰(1170034)			確認者	安全管理士 昼田 敏彦(1010335)
製造社	タカオ 株式会社	S P 表示シール	有 ・ (無)	製品番号	
設置年月	2001 年 3 月 1 日	経過年月	21 年 7 月	落下高さ	mm
構造部材 1	ゴム	構造部材 2		消耗部材	
対象年齢シール	有 ・ (無)	対象年齢	1歳～3歳 ・ 3歳～6歳 ・ 3歳～12歳 ・ 6歳～12歳 大人		

【安全領域】

点 検 項 目	点検器具	判定	写真No.	備 考
落下高さ600mmを超える時、全方向1,800mm以上。半分領域重複可	メジャー	2 (合) ・ 否	3	1,800
上部空間、落下高さ600mm以下(1,500mm)600mm超え(1,800mm)	メジャー	1 (合) ・ 否		
※ コンクリート・アスファルトなどの固い設置面でない	目視	3 (合) ・ 否		
※ くぼみ・段差・石ころなどの障害物がないこと	目視	1 (合) ・ 否		

【動線】

点 検 項 目	点検器具	判定	写真No.	備 考
動線および動線エリアの交差はないか	目視	3 (合) ・ 否		
足がかりや落下した際の障害物はないか	目視	2 (合) ・ 否		

【規準一般規定】 劣化点検のみの場合でも、劣化に伴う規準不適合項目がある場合は特記事項等で報告すること。

①頭部・胴体の挟み込み

点 検 項 目	点検器具	判定	写真No.	備 考
頭部・胴体の挟み込み (100～230mm)	器具 A B	2 (合) ・ 否		
※落下により首へのダメージが想定される場合はハザードレベルを3とする	器具 A B	3 (合) ・ 否		

②頭部または首の挟み込み

頭部または首の挟み込み (V字型開口部)	器具 A B	3 (合) ・ 否		
----------------------	--------	-----------	--	--

③指の挟み込み

指の挟み込み (φ8～25mm)	器具 E	2 (合) ・ 否		
------------------	------	-----------	--	--

④絡まり・引っ掛かり

絡まり・引っ掛かり (突出部や隙間)	目視	2 (合) ・ 否		
--------------------	----	-----------	--	--

⑤衝突・転倒

衝突・転倒 (突出部や段差)	目視	1 (合) ・ 否		
衝突・転倒が想定される場合、衝撃緩和への配慮	目視	2 (合) ・ 否		

⑥ボルトナット類による突起

引っ掛かり防止対策	目視	1 (合) ・ 否		
直接衝突の危険がある、ボルト・ナット類の突出対策	目視	2 (合) ・ 否		

⑦鋭利な尖端・角・縁

鋭利な尖端・角・縁	目視触診	1 (合) ・ 否		
-----------	------	-----------	--	--

⑩救助対策

点 検 項 目	点検器具	判定	写真No.	備 考
救助対策	目視	1 (合) ・ 否		

⑪基礎の設計

基礎の設計（基礎の天端 土かぶり100mm以上）	メジャー	1 (合) ・ 否	4	100
基礎の露出がないこと	目視	2 (合) ・ 否	5	
* 露出基礎への直接落下が想定される場合はハザードレベルを3とする	目視	3 (合) ・ 否	6	

落下高さは児童用では3,000mm以下	メジャー	3 (合) ・ 否		1,800
---------------------	------	-----------	--	-------

【劣化】

鉄・支柱部

点 検 項 目	点検器具	判定	写真No.	備 考
腐食がないか（地際部附近）	目視打診	a ・ (b) ・ c ・ d	7	サビ
ぐらつきがないか	揺診	(a) ・ b ・ c ・ d		
破損 （破損 0 ケ所）	目視	(a) ・ b ・ c ・ d		

鉄・手すり・柵部

腐食がないか	目視打診	a ・ (b) ・ c ・ d	8	サビ
ぐらつきがないか	揺診	a ・ (b) ・ c ・ d	9	
破損 （破損 0 ケ所）	目視	(a) ・ b ・ c ・ d		

プラスチック

部位全景（外観状況・落下高さ等）			10	ゴム製
磨耗がないか	目視	a ・ (b) ・ c ・ d		
変形・クラックがないか	目視	(a) ・ b ・ c ・ d		
変色がないか	目視	a ・ (b) ・ c ・ d	11	
破損 （破損 2 ケ所）	目視	a ・ (b) ・ c ・ d	12, 13	へたりあり

基礎部・着地面部

ぐらつきがないか	揺診	(a) ・ b ・ c ・ d		
衝撃吸収材などの破損 （破損 0 ケ所）	目視	(a) ・ b ・ c ・ d		

点検写真台帳								
公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア				点検日	2022/10/18
施設	8	ゆらゆら棒			総合 B	劣化 b	ハザード 0	ページ 1 / 3

写真No.	全景	判定
1		



写真No.	落下高さ 0mm	判定
2		



写真No.	安全領域 落下高さ600mmを超える時、全方向1,800mm以上。半分領域重複可 1800	判定
3		合



写真No.	規準一般規定 ①基礎の設計 基礎の設計(基礎の天端 土かぶり100mm以上) 100	判定
4		合



写真No.	規準一般規定 ①基礎の設計 基礎の露出がないこと	判定
5		合



写真No.	規準一般規定 ①基礎の設計 *露出基礎への直接落下が想定される場合はハザードレベルを3とする	判定
6		合




点検写真台帳								
公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア				点検日	2022/10/18
施設	8	ゆらゆら棒			総合 B	劣化 b	ハザード 0	ページ 2 / 3

写真No.	劣化 鉄・支柱部 腐食がないか(地際部附近) サビ	判定
7		b



写真No.	劣化 鉄・手すり・柵部 腐食がないか サビ	判定
8		b

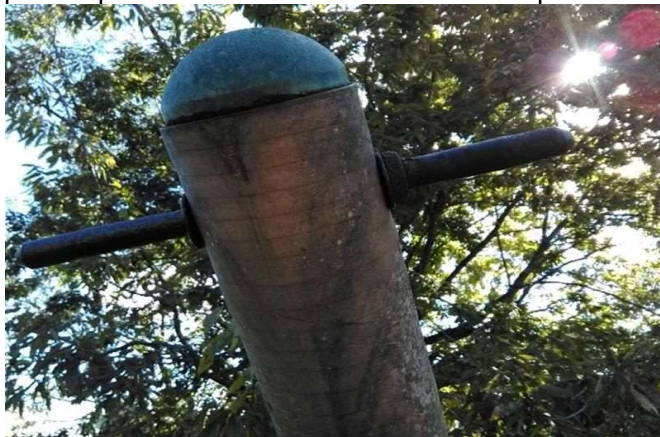

写真No.	劣化 鉄・手すり・柵部 ぐらつきがないか	判定
9		b



写真No.	劣化 プラスチック 部位全景(外観状況・落下高さ等) ゴム製	判定
10		



写真No.	劣化 プラスチック 変色がないか	判定
11		b



写真No.	劣化 プラスチック 破損(破損2ヶ所) へたりあり	判定
12		b



点検写真台帳

点検写真台帳										
公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア					点検日	2022/10/18	
施設	8	ゆらゆら棒				総合	劣化	ハザード	ページ	3 / 3
						B	b	0		

写真No.	劣化 プラスチック 破損 (破損 2 ヶ所) へたり あり	判定
13		b



写真No.		判定



写真No.		判定



写真No.		判定



写真No.		判定



写真No.		判定

