

スプリング遊具 立乗り型定期点検表

(写真No. 1, 2)

管理番号 5

製品名	スプリング遊具 ゆらゆらボール2基	所在施設名	るるパーク(大分農業文化公園)	住所	大分県杵築市山香町大字日指1-1
点検社	タカオ株式会社			点検日	2022 年 10 月 18 日
点検者	安全管理士 山吹 忠稔(1170033) 安全管理士 近藤 彰(1170034)			確認者	安全管理士 昼田 敏彦(1010335)
製造社	タカオ 株式会社	S P 表示シール	有 ・ (無)	製品番号	
設置年月	2001 年 3 月 1 日	経過年月	21 年 7 月	落下高さ	700 mm
構造部材1	スチール	構造部材2	F R P	消耗部材	スプリング
対象年齢シール	有 ・ (無)	対象年齢	1歳～3歳 3歳～6歳 3歳～12歳 6歳～12歳 大人		

【安全領域】

点 検 項 目	点検器具	判定	写真No.	備 考
落下高さにかかわらず、全方向1,800mm以上。半分領域重複可	メジャー	2 合 ・ (否)	3	500
上部空間、落下高さ600mm以下(1,500mm)600mm超え(1,800mm)	メジャー	1 (合) ・ 否		
※ コンクリート・アスファルトなどの固い設置面でない	目視	3 (合) ・ 否		
※ くぼみ・段差・石ころなどの障害物がないこと	目視	1 合 ・ (否)	4	土留め丸太

【規準一般規定】 劣化点検のみの場合でも、劣化に伴う規準不適合項目がある場合は特記事項等で報告すること。

①頭部・胴体の挟み込み

点 検 項 目	点検器具	判定	写真No.	備 考
頭部・胴体の挟み込み (100～230mm)	器具 A B	2 (合) ・ 否		
※落下により首へのダメージが想定される場合はハザードレベルを3とする	器具 A B	3 (合) ・ 否		

②頭部または首の挟み込み

頭部または首の挟み込み (V字型開口部)	器具 A B	3 (合) ・ 否		
----------------------	--------	-----------	--	--

③指の挟み込み

指の挟み込み (φ8～25mm)	器具 E	2 (合) ・ 否		
------------------	------	-----------	--	--

④絡まり・引っ掛かり

絡まり・引っ掛かり (突出部や隙間)	目視	2 (合) ・ 否		
--------------------	----	-----------	--	--

⑤衝突・転倒

衝突・転倒 (突出部や段差)	目視	1 (合) ・ 否		
衝突・転倒が想定される場合、衝撃緩和への配慮	目視	2 (合) ・ 否		

⑥ボルトナット類による突起

引っ掛かり防止対策	目視	1 (合) ・ 否		
直接衝突の危険がある、ボルト・ナット類の突出対策	目視	2 (合) ・ 否		

⑦鋭利な尖端・角・縁

鋭利な尖端・角・縁	目視触診	1 (合) ・ 否		
-----------	------	-----------	--	--

⑩救助対策

救助対策	目視	1 (合) ・ 否		
------	----	-----------	--	--

⑪基礎の設計

点 検 項 目	点検器具	判定		写真No.	備 考
基礎の設計（基礎の天端 土かぶり100mm以上）	メジャー	1	合 ・ ☒ 否	5	基礎露出
基礎の露出がないこと	目視	2	合 ・ ☒ 否	6	基礎露出
* 露出基礎への直接落下が想定される場合はハザードレベルを3とする	目視	3	合 ・ ☒ 否	7	基礎露出

【劣化】

スプリング部

点 検 項 目	点検器具	判定		写真No.	備 考
腐食がないか	目視	a ・ ☒ b ・ c ・ d		8, 9	サビ
ぐらつきがないか	揺診	☒ a ・ b ・ c ・ d			
破損など（破損 2 ヶ所）	目視	a ・ ☒ b ・ c ・ d		10	カバー破損

上物部

磨耗・腐食がないか	目視打診	a ・ ☒ b ・ c ・ d		11	摩耗
ボルトの緩みがないか（全数点検）	打診触診	☒ a ・ b ・ c ・ d			
ぐらつきがないか	揺診	☒ a ・ b ・ c ・ d			
破損など（破損 0 ヶ所）	目視	☒ a ・ b ・ c ・ d			

台座部

腐食がないか（全数点検）	目視打診	a ・ ☒ b ・ c ・ d		12	サビ
ボルトの緩みがないか	打診触診	☒ a ・ b ・ c ・ d			
ぐらつきがないか	揺診	☒ a ・ b ・ c ・ d			
破損など（破損 0 ヶ所）	目視	☒ a ・ b ・ c ・ d			

基礎部・着地面部

ぐらつきがないか（全数点検）	揺診	☒ a ・ b ・ c ・ d			
衝撃吸収材などの破損（破損 0 ヶ所）	目視	☒ a ・ b ・ c ・ d			

【規準】

スプリング部

点 検 項 目	点検器具	判定		写真No.	備 考
利用時に手足や指が挟まらない構造とする（中間部）	揺診	2	☒ 合 ・ 否	13	カバーあり
利用時に手足や指が挟まらない構造とする（固定部）	目視	2	☒ 合 ・ 否	14	カバーあり

上物部

グリップはつかまり易い位置で、太さ12～45mmとする	器具D	1	合 ・ ☒ 否	15	グリップなし
グリップは回ったり・ねじれたりする構造ではない	触診	1	☒ 合 ・ 否		

台座部

台座は、スプリングの強度や耐久性の低下を招くことのないように、適切な方法で固定する	目視	2	☒ 合 ・ 否		
---	----	---	--	--	--

点検写真台帳								
公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア				点検日	2022/10/18
施設	5	スプリング遊具 ゆらゆらボール2基			総合 C	劣化 b	ハザード 3	ページ 1 / 3

写真No.	全景	判定
1		



写真No.	落下高さ 700mm	判定
2		



写真No.	安全領域 落下高さにかかわらず、全方向1,800mm以上。半分領域重複可 500	判定
3		否2



写真No.	安全領域 ※ くぼみ・段差・石ころなどの障害物がないこと 土留め丸太	判定
4		否1



写真No.	規準一般規定 ①基礎の設計 基礎の設計(基礎の天端 土かぶり100mm以上) 基礎露出	判定
5		否1



写真No.	規準一般規定 ①基礎の設計 基礎の露出がないこと 基礎露出	判定
6		否2




点検写真台帳

点検写真台帳									
公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア					点検日	2022/10/18
施設	5	スプリング遊具 ゆらゆらボール2基	総合			劣化	ハザード	ページ	2 / 3
			C						


写真No.	規準一般規定 ①基礎の設計 *露出基礎への直接落下が想定される場合はハザードレベルを3とする 基礎露出	判定
7		否3



写真No.	劣化 スプリング部 腐食がないか サビ	判定
8		b

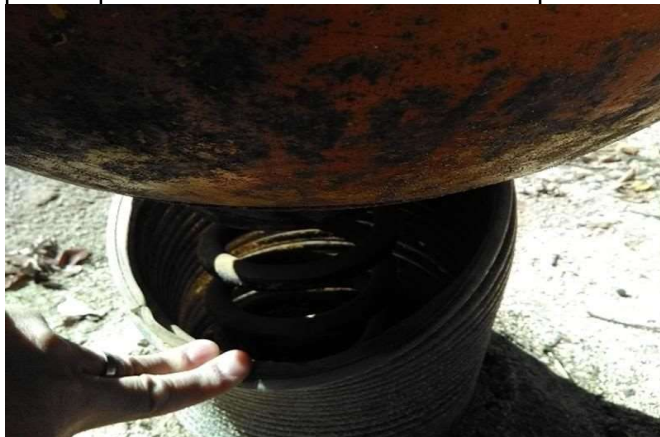

写真No.	劣化 スプリング部 腐食がないか サビ	判定
9		b

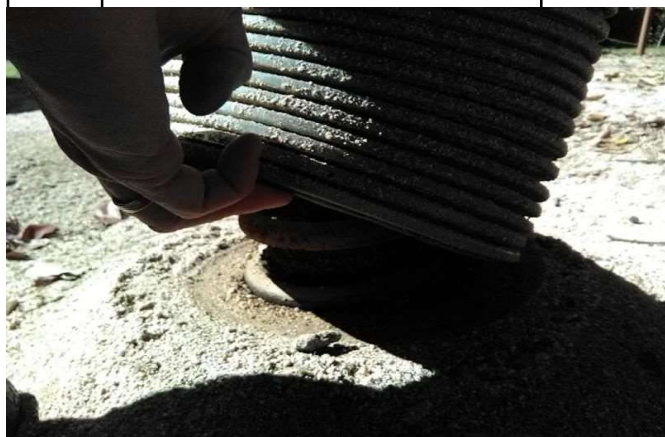

写真No.	劣化 スプリング部 破損など(破損2ヶ所) カバー破損	判定
10		b



写真No.	劣化 上物部 磨耗・腐食がないか 磨耗	判定
11		b



写真No.	劣化 台座部 腐食がないか (全数点検) サビ	判定
12		b



点検写真台帳

点検写真台帳									
公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア					点検日	2022/10/18
施設	5	スプリング遊具 ゆらゆらボール2基	総合			劣化	ハザード	ページ	3 / 3
			C						

写真No.	規準 スプリング部 利用時に手足や指が挟まらない構造とする(中間部) カバーあり	判定
13		合



写真No.	規準 スプリング部 利用時に手足や指が挟まらない構造とする(固定部) カバーあり	判定
14		合



写真No.	規準 上物部 グリップはつかまり易い位置で、太さ12～45mmとする グリップなし	判定
15		否1



写真No.		判定



写真No.		判定



写真No.		判定

